



جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

اداره کل بهداشت، اینمی، محیط زیست و پدافند غیر عامل

راهنمای جداسازی (ایزولاسیون) تأسیسات و بجهزیات فرآیندی

MOP-HSED-GL-206(1)

مطابقت دارد



محل درج مهر اعتبار

صفحه ۲ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزولاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرآیندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرهای ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرهای
--------------	--	---

فرم مشخصات سند :

عنوان سند: راهنمای جداسازی (ایزولاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرآیندی			
شناسه سند: <i>MOP-HSED-GL-206</i>			
شرح	تعداد صفحات	شماره ویرایش	تاریخ
بررسی و اظهار نظر	۲۴	صفر	۹۸/۱۱/۲۶
ابلاغ جهت اجرا	۴۷	یک	۹۹/۰۶/۱۶

شماره صفحه / صفحات	شماره بخش / بخش های تغییر یافته	تاریخ	شماره اصلاحیه

مطابقت دارد		محل درج مهر اعتبار
--------------------	---	--------------------

این سند در شصت و پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیران HSE، مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب، معتبر و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست.

صفحه ۳ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اقلیمی <small>اداره کل بهداشت، اینی، میکروبیولوژی و پافند غیرهای اقلیمی</small>
--------------	---	--

فهرست

عنوان	صفحه
۱. هدف	۴
۲. دامنه کاربرد و محدوده تأثیر	۴
۳. مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا	۴
۴. الزامات و مستندات مرجع	۴
۵. تعاریف	۵
۶. اقدامات	۹
۶-۱- طرح ریزی	۹
۶-۲- اجرای فرایند جداسازی	۱۴
۶-۳- مستندسازی	۲۲
۶-۴- ارتباطات و تعاملات	۲۳
۶-۵- کنترل تغییرات	۲۳
۶-۶- پایش، ممیزی و بازنگری	۲۴
۷. پیوست‌ها	۲۴
پیوست ۱: ارزیابی ریسک جداسازی	۲۶
پیوست ۲: چیدمان جداسازی مثبت در برخی از تأسیسات فرآیندی	۳۸
پیوست ۳: نمونه چک لیست‌های پایش و بازنگری	۴۴
پیوست ۴: منابع و مأخذ	۴۷

صفحه ۴ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، اینی، محیط‌زیست و پدافند غیرمانع
--------------	---	---

۱. هدف

هدف از تهیه این راهنما، تشریح چارچوب، ضوابط و الزامات جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرآیندی و بازگرداندن آن‌ها به حالت اولیه است.

۲. دامنه کاربرد و محدوده تأثیر

این راهنما برای کلیه شرکت‌های اصلی، فرعی/تابعه، مدیریت‌های مستقل ستادی و سایر واحدها و تأسیسات تابعه وزارت نفت و همچنین شرکت‌های بخش غیردولتی صنعت نفت لازم الاجرا می‌باشد.

۳. مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا

- بازنگری و بهروزرسانی و تجدیدنظر در این راهنما بر عهده اداره کل *HSE* و پدافند غیر عامل وزارت نفت است.
- مسئولیت نظارت عالیه بر استقرار این راهنما در شرکت‌های اصلی بر عهده اداره کل *HSE* و پدافند غیر عامل وزارت نفت است.
- مسئولیت طرح ریزی به منظور استقرار، تهیه مستندات تکمیلی و دستورالعمل‌های مرتبط در چارچوب این راهنما و نظارت بر اجرای آن بر عهده مدیریت *HSE* شرکت‌های اصلی است.
- مدیران عامل شرکت‌های مشمول این سند، موظف به طرح ریزی و استقرار این سند و مستندات تهیه شده در چارچوب آن می‌باشند.

۴. الزامات و مستندات مرجع

۱. راهنمای استقرار و توسعه نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در صنعت نفت، ابلاغ شده طی نامه شماره ۳۸۴۳-۱/۲۸ مورخه ۰۱/۰۸/۲۴.
۲. راهنمای نظام پروانه‌های کار در صنعت نفت، ابلاغی اداره کل *HSE* و پدافند غیر عامل وزارت نفت به شماره سند *MOP-HSED-GL-200*.
۳. راهنمای ورود به فضاهای بسته، ابلاغی اداره کل *HSE* و پدافند غیر عامل وزارت نفت به شماره سند *MOP-HSED-GL-202*.

صفحه ۵ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اسلامی
--------------	---	---

۵. تعاریف:

جداسازی (Isolation): جداسازی واحد فرایندی، تأسیسات یا تجهیزات از هرگونه منبع دارای انرژی (فشار، الکتریکی، مکانیکی) به نحوی که به طور کامل در برابر ورود انرژی یا هر ماده مخاطره‌آمیزی به طور ایمن محافظت می‌گردد.

جداسازی فرآیندی (Process Isolation): به کارگیری مانع فیزیکی که به واسطه آن، بخشی از سیستم یا تجهیزات فرایندی که باید عملیات یا کار روی آن انجام شود، به صورت بدون فشار، عاری از مواد خطرناک (جامد، مایع و گاز) نگه داشته می‌شود.

جداسازی مکانیکی (Mechanical Isolation): مانع مکانیکی که به واسطه ایزوله کردن منبع نیرو، خطوط کنترل و قفل کردن بخش‌های متحرک، از حرکت تجهیزات مکانیکی تحت کار پیشگیری می‌نماید.

جداسازی مثبت (Positive Isolation): جداسازی کامل فیزیکی واحد، تأسیسات یا تجهیزات تحت کار از سایر بخش‌های سیستم.

جداسازی قابل اثبات از طریق مشاهده (Proved Isolation): روش جداسازی با استفاده از شیر که در آن اثربخشی جداسازی قبل از شروع به کار، از طریق نقاط تخلیه قابل مشاهده، بررسی و تأیید می‌شود.

جداسازی غیر قابل اثبات (Non-proved Isolation): جداسازی با استفاده از شیر است که در آن محلی (نقاط تخلیه) برای تأیید اثر بخشی جداسازی قبل از شروع به کار وجود ندارد.

جداسازی طولانی مدت (Long Term Isolation): جداسازی که به منظور ملاحظات انجام کار بر اساس پروانه کار صادر شده نصب نشده است، بلکه به دلایل دیگر و برای مدت طولانی مورد نیاز است. هر گونه جداسازی بیش از یک ماه باید به عنوان جداسازی طولانی مدت در نظر گرفته شود.

برنامه جداسازی (Isolation Scheme): سیستمی شامل سه مؤلفه کلیدی (تمهیدات مدیریتی، روش‌های کنترل ریسک و دستورالعمل‌های انجام کار)، برای اطمینان از اینکه مواد خطرناک رها نمی‌شوند و در طی فرایند تعمیرات و نگهداری، هیچ فرد یا تأسیساتی در معرض ریسک نخواهد بود.

فرد ذیصلاح جداسازی (Isolating Authority): فردی که مجاز برای تأیید صحت جداسازی است.

ریسک غیرقابل تحمل (Intolerable Risk): ریسکی که سطح آن از لحاظ بالا بودن غیرقابل قبول است. تا زمانی که ریسک به سطح قابل قبول کاهش نیابد، فعالیت نباید آغاز گردد (یا ادامه یابد). در صورتی که ریسک نتواند کاهش یابد، حتی با منابع نامحدود، فعالیت مطرح شده نباید ادامه یابد.

مواد خطرناک: هر ماده‌ای که در صورت آزادسازی قادر به ایجاد آسیب یا صدمه باشد.

صفحه ۶ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 اداره کل بهداشت، اینی، محیط زیست و پدافند غیرهای وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
--------------	---	--

نقشه لوله کشی و ابزار دقیق(*Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)*): نقشه‌ها و طرح شماتیک

تعریف کننده اندازه تجهیزات، لوله و اجزاء لوله و ابزار دقیق می‌باشد.

پاک سازی (Purge): فرآیند پاکسازی و حذف محتویات یک ظرف، لوله یا مخزن و جایگزینی آن با گاز یا مایع خنثی می‌باشد.

قفل و برچسبزنی (*Lockout/Tagout* یا *LOTO*):

نگهداری تجهیزات است که به سبب آن منابع انرژی، ایزوله شده و سپس برای پیشگیری از راهاندازی ناخواسته و ناایمن تجهیزاتی که کارکنان را در معرض خطر قرار می‌دهد، قفل زده می‌شوند. برچسبزنی^۱ به معنی مستقر کردن برچسب هشدار برای آگاهی سایر کارکنان از حضور تجهیزاتی است که قفل زده شده‌اند.

توپک (Pig): وسیله‌ای که درون خط لوله به واسطه فشار سیال پشت آن، به منظور پاک سازی، آب زدایی، بازرسی و اندازه گیری حرکت می‌کند. توپک باید دارای جنسی باشد که به هنگام مواجهه با مخلوط‌های قابل اشتعال، امکان تولید حداقل انرژی مورد نیاز جهت ایجاد اشتعال را نداشته باشد.

فلنج کور (Blind Flange): یک صفحه گرد بسته که در انتهای مسیرهای خطوط لوله و مسیرهای دارای فشار به کار می‌رود. این نوع فلنچ به همراه پیچ‌های آن فشار بیشتری را نسبت به فلنچ‌های دیگر تحمل می‌کند. بیشترین فشار به قسمت میانی فلنچ وارد می‌شود.

اسپول (Spool): قسمتی از طول یک لوله (به‌طور مستقیم یا ایزومتریک) که دو سر آن فلنچ نصب شده باشد.

شیر تخلیه یا ونت (Bleed/Vent Valve): شیر مخصوص تخلیه مایع یا گاز از یک سیستم تحت‌فشار است.

شیر مسدود‌کننده (Block Valve): شیری که شرایط مسدود‌کنندگی / قطع کامل را به منظور جداسازی فراهم می‌کند.

رینگ فاصله‌انداز (Slip-Ring):

یک صفحه مسدود‌کننده^۳ در زمان مسدود کردن می‌باشد.



شکل ۱- رینگ فاصله انداز

¹ Lockout

² Tagout

³ Spade

صفحه ۷ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای جمهوری اسلامی ایران
--------------	---	--

صفحه مسدودکننده Spade (Slip-Plate): صفحه‌ای سخت برای استقرار در فضای مابین دو فلنچ لوله برای جداسازی ایمن می‌باشد. *Spade* باید از ماده‌ای با جنس مناسب برای مقاومت در برابر محتویات خط لوله باشد. *Spade* بین دو فلنچ قرار می‌گیرد. این قطعه در ادبیات محاوره‌ای صنعت نفت به طور رایج مصطلح به اسپید می‌باشد.



شکل ۲- نمونه صفحه مسدودکننده

قطع ارتباط فیزیکی (Physical Disconnection): روشی از جداسازی که در آن یک جدایی یا فاصله فیزیکی بین منبع مخاطره و انرژی و بخشی از تأسیسات و تجهیزات فراهم می‌گردد.
گسکت (Gasket): قطعه مکانیکی است که در فضای بین دو اتصال فلنگی که تحت فشار سیال هستند قرار می‌گیرد تا از نشت سیال جلوگیری و به‌اصطلاح آببندی نماید. این قطعه در ادبیات محاوره‌ای صنعت نفت به طور رایج مصطلح به همان واژه انگلیسی یا گسکت می‌باشد.

مسدودسازی دو شیر و تخلیه (Double Block and Bleed): یک روش جداسازی شامل دو شیر مسدودکننده^۴ با یک شیر تخلیه^۵ واقع در بین آن‌ها می‌باشد.

مسدودکننده عینکی (Spectacle Plate): ترکیبی از رینگ فاصله‌انداز و صفحه مسدودکننده (*& spade*) (*slip-ring*) می‌باشد.



شکل ۳- نمونه مسدودکننده عینکی

^۴Double block

^۵Bleed

صفحه ۴۷ از ۸۸	<p>راهنمای جداسازی (ایزولاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی</p> <p><i>MOP-HSED-GL-206 (1)</i></p>	<p>اداره کل بهداشت، اینی، مجازیت و پمانگردی هلال جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت</p> <p>(پ)</p>
---------------	---	---

مسدود کردن (Blanking): مسدود کردن کامل لوله از طریق قرار دادن یک صفحه تخت (طراحی شده برای حفظ فشار خط لوله) بین دو فلنج و بستن آن با استفاده از دو گسکت استاندارد و پیچ‌های کاملاً درگیر یا *Stud bolts* (پیچ‌های دو سر رزو و دو مهره جهت بستن فلنج‌ها). این فعالیت در ادبیات محاوره‌ای صنعت نفت به طور رایج مصطلح به اسپیدگذاری می‌باشد.

کور کردن (Blinding): مسدود کردن کامل انتهای باز یک لوله یا دهانه باز مخازن تحت فشار به وسیله بستن یک صفحه تخت (طراحی شده برای تحمل فشار) با استفاده از گسکت استاندارد که تمام پیچ های آن کاملاً بسته شده باشد.

صفحه ۹ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پناهگاه های مهیا
--------------	---	--

۶. اقدامات

۶-۱ طرح ریزی

۶-۱-۱ تهیه دستورالعمل

هر یک از شرکت‌ها / تأسیسات عملیاتی باید منطبق با چارچوب این راهنما و متناسب با ماهیت و تنوع تأسیسات، تجهیزات و واحدهای فرایندی، دستورالعمل‌های استاندارد و مکتوب برای فرایند جداسازی تدوین، جاری سازی و بطور موثر بکارگیری نمایند. همچنین باید سیستمی به منظور حصول اطمینان از بهروز و در دسترس بودن این دستورالعمل وجود داشته باشد.

اهم مواردی که باید در این دستورالعمل اشاره گردد، شامل موارد ذیل هستند (محدود به این موارد نمی‌باشند):

- تعیین مسئولیت‌ها و بررسی صلاحیت‌ها
- کنترل‌های عملیاتی جهت حصول اطمینان از رعایت الزامات پروندهای کار و فرایند انجام آن و به روز بودن نقشه‌های فرایندی.
- تشریح جزئیات الزامات و ملاحظات ایمنی بمنظور انجام جداسازی در شرایط ایمن مانند:

 - تجهیزات موردنیاز جهت انجام جداسازی موثر
 - رویه‌های آموزشی، بررسی و تأیید صلاحیت‌ها
 - تدوین روش ارزیابی ریسک به منظور انتخاب ایمن روش جداسازی در انجام فعالیت‌ها
 - رویه‌های مختص جداسازی هر نوع فرآیند و هر یک از تجهیزات سیستم پس از انجام ارزیابی ریسک (مانند قطع ارتباط فیزیکی و مسدودسازی، کورکردن خطوط، مسدودسازی دو شیر و تخلیه و)- اطلاعات تکمیلی در پیوست ۱ ارائه شده است.

- نوع موانع مورد استفاده و روش‌های کنترل تناسب آن‌ها
- تجهیزات حفاظت فردی موردنیاز
- روش قفل‌زنی، برچسب‌زنی و علامت‌گذاری
- احتیاطات خاص برای کار گرم، ورود به مخازن و دیگر کارهای با ریسک بالا
- روش‌های کاهش فشار، تخلیه، خنثی‌سازی و پاکسازی تجهیزات
- کنترل تجهیزات و حصول اطمینان از عدم وجود هرگونه نقص قبل از برداشتن جداسازی
- روش ایمن برداشتن جداسازی و بازگشت تجهیزات به مرحله برداری.

صفحه ۱۰ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل
---------------	---	---

- روش‌های کنترل مخاطرات خاص (برای مثال خود اشتعالی در تاسیسات حاوی سولفید آهن و ...).

تهییه، تدوین و پیاده سازی دستورالعمل جداسازی داخل تأسیسات باید بر اساس ارزیابی خطرات و ریسک‌ها انجام گردد. دستورالعمل جداسازی باید (محدود به این موارد نمی‌باشد):

- حداقل استاندارد جداسازی قابل قبول را بیان نماید.
- روش جداسازی در موارد مختلف را مشخص سازد.
- اقدامات کاهش ریسک مربوطه را تعیین نماید.

۶-۱-۲ آموزش و صلاحیت

کلیه افراد و گروه‌های کاری مرتبط با فرایند جداسازی تأسیسات و تجهیزات، باید صلاحیت انجام

مسئولیت‌های مرتبط با رویه‌های جداسازی را دارا بوده و نسبت به موارد زیر آشنائی کامل داشته باشند:

- هدف، اصول، شیوه‌ها و قواعد ایمنی جداسازی را درک کنند (نقش خود و سایر افرادی که در عملیات جداسازی با آنها سروکار دارند).
- از خطرات عمده تأسیسات و پیامدهای بالقوه رهاسازی مواد خطرناک آگاه باشند.

جدول شماره یک معیارهای صلاحیت مرتبط با فعالیت‌های جداسازی را نشان می‌دهد. سطح مورد نیاز صلاحیت و کفايت به واسطه نقش افراد تعیین می‌گردد. آموزش افراد زیر باید مد نظر قرار گرفته و صلاحیت آنها احراز گردد:

- کارکنانی که تأسیسات و تجهیزات را ایزوله می‌نمایند.
- کارکنانی که پروانه کار جداسازی را صادر می‌کنند.
- کارکنانی که انحراف از جداسازی استاندارد را مجاز می‌نمایند.
- کارکنانی که روی تأسیسات کار و یا ظروف و تجهیزات را بازرسی می‌کنند.

صفحه ۱۱ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزولاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت اینی، میزانیت و پاکیزگی محیط
---------------	--	--

جدول ۱- حداقل صلاحیت و شایستگی لازم افراد برای فعالیتهای جداسازی

<p>(خطرات):</p> <ul style="list-style-type: none"> • آگاهی عمومی از مخاطرات تأسیسات • درک کامل از خطرات تأسیسات مجاور <p>مستندسازی:</p> <ul style="list-style-type: none"> • آشنایی با راهنما و دستورالعمل ایزولاسیون تأسیسات و تجهیزات فرایندی • آشنایی و درک نقشه لوله‌ها و ابزار دقیق (P&ID) و PFD تأسیسات مربوطه <p>نظام پروانه کار</p> <ul style="list-style-type: none"> • درک نظام پروانه کار مورد استفاده در ایزولاسیون • شناخت روش‌ها و دستورالعمل‌های انجام کار برای صدور پروانه کاری و شناخت نوع ایزولاسیون مورد نیاز. <p>دستورالعمل‌های ایزولاسیون</p> <ul style="list-style-type: none"> • شناخت انواع ایزولاسیون و روش‌های ارزیابی ریسک برای تأسیسات • فهم و درک اهمیت پیروی از دستورالعمل‌های انجام کار • آشنایی کامل با دستورالعمل‌های نصب/برداشتن ایزولاسیون • آشنایی کامل با دستورالعمل‌های تخلیه مایع، تخلیه گاز، پاک‌سازی و شستشو • آگاهی و دانش نسبت به چگونگی تست و تایید صحت ایزولاسیون تأسیسات • آگاهی و دانش نسبت به چگونگی ثبت ایزولاسیون تأسیسات روی یک پروانه کار • تشخیص نوع و کفایت جداسازی مورد استفاده

محتوای آموزشی و ارزیابی افراد با توجه به نوع تأسیسات و ریسک‌های موجود باید جامع و کامل بوده و حداقل موارد ذیل را پوشش دهد:

- راهنمایها، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها، وظایف و مسؤولیت‌ها
- تشریح وظایف و اهداف نظام پروانه کار
- آشنایی با تأسیسات مربوطه و مقررات جاری
- آشنایی با الزامات قانونی
- ارزیابی ریسک
- روش‌های جداسازی و قطع منبع انرژی تجهیزات، خطوط لوله و مخازن
- رویه‌های قفل و برچسبزنی و جداسازی
- آشنایی با خطرات ذاتی هیدرولیک‌های نقطه اشتعال، دانسیته بخار، فشار بخار، قابلیت اشتعال، قابلیت اشتعال بالا، حد بالای اشتعال، حد پایین اشتعال و ریسک کار در این محدوده‌ها، سمیت، تحریک پوستی، خصوصیات سرطان‌زا

صفحه ۱۲ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرهای <small>اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرهای</small>
---------------	---	---

- ویژگی ها و خطرات مرتبط با ترکیبات هیدروکربنی و اقدامات کنترلی (افزودنی ها یعنی عوامل ضد کف^۶، ضد رطوبت^۷، میکرو بیوسایدها (زیست کش ها)، مواد ضد خوردگی، مبردها و ...)
- طرح واکنش در شرایط اضطراری
- ارتباط با پیمانکاران

۶-۱-۳ تعیین مسئولیت های اجرایی

کلیه مسئولیت ها و شرح وظایف و چارچوب های ذکر شده در راهنمای نظام پروانه های کار در صنعت نفت به شماره سند MOP-HSE-GL-200 باید در تدوین مستندات مرتبط با این راهنمای رعایت گردد. جدول شماره دو می تواند در تعیین مسئولیت های اجرایی در مستندات مرتبط با جداسازی تأسیسات و تجهیزات فرایندی، مورد استفاده قرار گیرد.

جدول ۲- شرح مسئولیت سمت های کلیدی در فرایند جداسازی

مسئولیت ها	سمت
<p>از اجرای رویه های جداسازی منطبق با الزامات نظام پروانه های کار اطمینان حاصل نماید.</p> <p>رویه های نظام مند به منظور ارزیابی ریسک جداسازی، انتخاب روش ایمن جداسازی بر طبق ارزیابی ریسک صورت گرفته، اجرای روش های جداسازی، مستندسازی و نگهداری مستندات را پیاده سازی نماید.</p> <p>کارکنان با صلاحیت را با هدف اجرای صحیح و دقیق دستورالعمل های جداسازی بکار گیرد.</p> <p>تجهیزات ضروری برای تطابق با دستورالعمل ها در دسترس باشند.</p> <p>هر فردی سطح کفاایت و شایستگی موردنیاز را دارا باشد و تمہیدات لازم برای نظارت کافی وجود داشته باشد.</p> <p>پایش، ممیزی و بازنگری انجام گرفته و توصیه های تخصصی در هنگام نیاز، مورد تحقیق و پیگیری قرار گیرد.</p>	رئیس / مسئول: <ul style="list-style-type: none"> - تأسیسات - نوبت کاری - محوطه / واحد
<p>از اجرای رویه های جداسازی در سطح شرکت / تأسیسات اطمینان حاصل نمایند.</p> <p>روش های جداسازی توسط افراد تحت سرپرستی به طور کامل درک شده باشند.</p> <p>نصب و برداشتن جداسازی به طور مناسبی به واسطه نظام پروانه کار طرح ریزی و انجام شود.</p> <p>اطلاعات به طور مؤثر بین همه گروه های کار تبادل گردد.</p> <p>سیستم مستندسازی مورد استفاده درست بوده و جاری باشد.</p> <p>وظایف به واسطه افراد دارای صلاحیت انجام گیرند.</p> <p>وظایف را به صورت مناسب مورد نظارت و سرپرستی قرار دهند.</p> <p>پایش برنامه ریزی شده سیستم انجام گرفته و اقدامات اصلاحی صورت گیرد.</p>	سرپرستان واحدها

⁶ Anti foaming agent

⁷ Anti wetting agent

صفحه ۱۳ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرهای ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرهای ایمنی
---------------	---	---

مسئولیت‌ها	سمت
<p>روش‌ها و دستورالعمل‌های کار را درک کرده و براساس آن کار را انجام دهنند.</p> <p>در محدوده نظام پروانه کار، کار را انجام داده و طرح و برنامه‌ریزی را مستند سازند.</p> <p>بدون پروانه مربوطه، کاری را متفاوت از دستورالعمل‌های معمول پیش نبرند.</p> <p>شناسایی روش، جداسازی ایمن و اثبات ایمن بودن جداسازی را انجام دهند.</p> <p>با سرپرستان جهت اطمینان از اینکه روش‌ها به طور موثر اجرا می‌شود، همکاری داشته باشند.</p> <p>با سایر طرف‌های ذینفع درگیر در کار، تبادل اطلاعات موثر داشته باشند.</p>	مجریان کار (اپراتورها، تکنسین‌های تعمیرات و ...)
<p>درخواست مجوز مجریان پیمانکار و عملکرد پیمانکاران در انجام ایمن و صحیح کلیه فعالیت‌ها را تائید، ناظر و پایش نماید.</p>	ناظر
<p>کارکنان تحت سرپرستی را از اصول اساسی نظام پروانه کار اماکن و محیط‌های مربوطه که کار را در آن انجام می‌دهند، آگاه سازند.</p> <p>اطمینان حاصل نمایند که کارکنان، دوره‌های آموزشی موردنیاز (آشنایی با مخاطرات محیط و ...) را گذرانده و از چگونگی اجرای نظام پروانه‌های کار و مسئولیت‌های مربوطه مطلع باشند.</p> <p>آموزش کارکنان را پایش نمایند.</p>	مسئول پیمانکار
<p>بر اجرای صحیح نظام پروانه‌های کار نظارت نماید.</p> <p>رویه‌ای نظاممند به منظور ارزیابی ریسک جداسازی، انتخاب روش ایمن جداسازی بر طبق ارزیابی ریسک صورت گرفته، نظارت بر اجرای روش‌های جداسازی، مستندسازی و نگهداری مستندات را پیاده سازی نماید.</p> <p>در فعالیت‌های با ریسک بالا (به درخواست رئیس/مسئول: تأسیسات/نوبتکاری/محوطه/ واحد) اطمینان حاصل نماید که شرایط محیط کار قبل از شروع کار ایمن شده باشد.</p> <p>در صورت عدم ایمن سازی شرایط محیط کار موظف به جلوگیری از ادامه کار می‌باشد.</p> <p>مسئولیت پایش، ممیزی و بازنگری سیستم جداسازی جاری، حصول اطمینان از اجرای صحیح آنها و در صورت نیاز انجام اصلاحات مورد نیاز در دستورالعمل و رویه‌های مرتبط را بر عهده دارد.</p>	رئیس / مسئول / HSE کارشناس

۶ - ۱ - ۴ پروانه‌های کار

یکی از سیستم‌های کنترل عملیات ایمنی که فعالیت‌های جداسازی را کنترل می‌کند، نظام پروانه کار می‌باشد. جداسازی تأسیسات و تجهیزات فرآیندی باید به صورت نظاممند و بر اساس اخذ پروانه‌های کار انجام گیرد. اصول و ضوابط صدور پروانه‌های کار اصلی و مکمل از جمله پروانه کار جداسازی در راهنمای نظام پروانه کار در صنعت نفت به شماره سند *MOP-HSED-GL-200* تشریح شده است. به منظور انجام جداسازی و صدور مجوز کار باید فرآیند ذکر شده در تصویر شماره چهار انجام شود.

صفحه ۱۴ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزولاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اجتماعی
---------------	--	--

شکل ۴- دیاگرام مراحل اصلی جداسازی فرآیندی



۶ - ۲ اجرای فرایند جداسازی

۶ - ۲ - ۱ ارزیابی ریسک قبل از انتخاب روش جداسازی

انتخاب روش صحیح جداسازی باید پس از انجام بررسی و ارزیابی ریسک صورت پذیرد (اطلاعات تکمیلی پیوست شماره یک). به منظور ارزیابی جداسازی موثر، شرکت ها باید با توجه به نوع تأسیسات، فرایند تولید،

صفحه ۱۵ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اداره کل بهداشت ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای
---------------	---	---

پارامترهای فرآیندی (فسار، دما و ...)، نوع مواد فرآیندی و خطرات بالقوه حین انجام فعالیت های تعمیراتی و ...، نسبت به تدوین روش ارزیابی ریسک اقدام نماید. هنگام انتخاب این روش حداقل موارد زیر باید مدنظر قرار گیرند:

- فشار بالقوه و موجودی موادی که ممکن است در صورت نقص جداسازی یا نشتی ایجاد خطر نماید.
- اقدامات اصلاحی که در صورت نقص یا نشت جداسازی باید انجام گیرند.
- میزان تهویه یا محصورسازی موردنیاز
- نوع ماده هیدروکربنی (ملاحظات خاص باید برای گازهای سمی مثل H_2S در نظر گرفته شود).
- دماهای بالا یا پایین ماده هیدروکربنی.
- مدت زمانی که جداسازی موردنیاز است.
- ریسک موجود در هنگام نصب مسدودکنندهها و اسپیدها.
- رعایت نکات مندرج در برگه اطلاعات ایمنی مواد *SDS*.

شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی در خصوص روش ارزیابی ریسک، در پیوست شماره یک ارائه شده است.

۶ - ۲ - انتخاب روش جداسازی

پس از ارزیابی ریسک، در انتخاب روش صحیح جداسازی، اصول ذیل باید به کار گرفته شود:

- جایی که انجام فعالیت های کاری مستلزم به کارگیری شعله باز بر روی تجهیزات حاوی مواد هیدروکربنی می باشد، قطع ارتباط فیزیکی و مسدودسازی یا کور کردن خطوط (اسپیدگذاری) الزامی می باشد.
- برای ورود به ظروف و مخازن، قطع ارتباط فیزیکی و مسدودسازی یا کور کردن خطوط (اسپیدگذاری) در فلنج های همه اتصالات ورودی و خروجی مخزن در نزدیک ترین فاصله از ظرف / مخزن الزامی است.
- جهت انجام هر فعالیتی روی سیستم های هیدروکربنی با ریسک بالا (فسار بالا، دمای بالا، وجود مواد زیاد، اشتعال پذیری و سمیت مواد)، روش های جداسازی مثبت (قطع ارتباط فیزیکی و مسدود سازی، سیستم مسدودسازی دوبل، تخلیه و صفحه مسدود کننده^۸، سیستم مسدودسازی منفرد، تخلیه و صفحه مسدود کننده^۹) مندرج در جدول شماره سه باید استفاده شود.
- برای چاههای نفتی، باید بر اساس دستورالعمل عملیاتی چاهها اقدام گردد.

⁸ Double block, bleed and spade

⁹ Single block and bleed and spade

صفحه ۱۶ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرهای <small>اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرهای</small>
---------------	---	---

- سیستم جداسازی بکار گرفته شده باید در فشار عملیاتی نرمال آزمایش شود.
- تجهیزات جداسازی باید به گونه‌ای محافظت شوند که مانع دستکاری اتفاقی و عمدی شود.
- برای جداسازی بخشی از خط لوله که تحت فشار می‌باشد استفاده از حداقل دو مانع مناسب جهت جداسازی و حصول اطمینان از این‌نها ضروری می‌باشد.

۶ - ۲ - ۳ روش‌های جداسازی با استفاده از شیر

شیرهای مورد استفاده در جداسازی باید با دقت انتخاب شوند تا از کارایی آن‌ها بر اساس شرایط جداسازی اطمینان حاصل گردد. جدول شماره سه روش‌های جداسازی و ویژگی روش‌ها را بر اساس اصول انتخاب توضیح داده شده در بخش‌های قبل ارائه می‌دهد. فاکتورهای کلیدی شامل:





- قابلیت نشت‌بندی
 - امنیت (پتانسیل برای باز شدن عمدی یا تصادفی) و
 - قابلیت اطمینان (پتانسیل برای از دست رفتن بخش یا کل نشت‌بندی)
- در انتخاب شیر باید مد نظر قرار گیرد. محدودیت‌های استفاده از انواع شیرها در فرایند جداسازی عبارتند از:
- شیرهای کنترلی و محدود‌کننده جریان^{۱۰} سیال برای ایزوله نمودن مناسب نیستند.
 - شیرهای اضطراری^{۱۱} در صورت انتخاب درست و متناسب با نوع سیال می‌توانند به عنوان یکی از شیرهای جداسازی استفاده شود.
 - شیرهای اطمینان^{۱۲} قابلیت استفاده به عنوان شیر جداسازی را ندارند.
 - در انتخاب یک شیر جداسازی با توجه به تجربه قبلی، باید اطمینان حاصل نمود که شیر و تجهیزات جانبی آن متناسب با نوع سیال و شرایط فرآیندی است.
 - برای تأیید عملکرد آب بندی اولیه شیر نصب شده، از تست‌های مناسب و موثر (مانند تست راه اندازی) استفاده شود.
 - هنگامی که تست نشتی شیر انجام و صحت عملکرد آن تایید شد، احتمال نشت آن در حین جداسازی جداسازیکم است، اما در صورتی که عملیات ایزوله شدن طولانی باشد، با توجه به حساسیت و خطرات بالقوه باید به آزمایش دوره‌ای شیر بالادست محل ایزوله توجه شود.

¹⁰Control or choke valves


¹¹Emergency isolation valves

¹²Relief valves


جدول ۳- انتخاب روش جداسازی

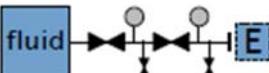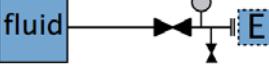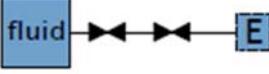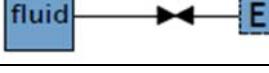مثال	روش ها	ویژگی ها	دسته بندی
	قطع ارتباط فیزیکی و مسدود سازی. ^{۱۴} برای مثال خارج نمودن اسپول	جداسازی کامل تأسیسات/تجهیزات جهت انجام کار بر روی دیگر قسمت های سیستم.	روش اول جداسازی ثبت ^{۱۳}
	سیستم مسدودسازی دوشیر، تخلیه و صفحه مسدود کننده ^{۱۵}	در طی فرایند جداسازی ثبت، از شیرهای مناسب و مطابق استاندارد استفاده گردد.	
	سیستم مسدودسازی منفرد، تخلیه و صفحه مسدود کننده ^{۱۶}		
	سیستم مسدودسازی دو شیر و تخلیه ^{۱۷}	اطمینان از اثربخشی و عملکرد مناسب شیر ایزوله شده می تواند بوسیله تخلیه، قبل از شروع هر کار ناگهانی و غیر متعارف حاصل گردد.	
	شیر منفرد دارای نشت بند دوبل داخلی بهمراه یک سیستم تخلیه بین آن ها ^{۱۸}	در این نوع جداسازی DBB بالاترین و پایین ترین میزان سطح امنیت و قابلیت اطمینان مکانیکی را دارد.	روش دوم جداسازی قابل اثبات
	سیستم مسدودسازی منفرد و تخلیه (SBB) ^{۱۹}	به عنوان یک قاعده کلی، هنگامی که مواجهه با مواد خطرناک سمی، قابل اشتعال و ... هست به هیچ عنوان نباید از SBB استفاده شود.	
	دو شیر ^{۲۰}	هیچ مجوزی برای تأیید اثربخشی شیر بسته شده توسط شیر جداسازی وجود ندارد.	روش سوم جداسازی غیرقابل اثبات
	شیر منفرد ^{۲۱}	در صورت امکان، باید از دو شیر به جای شیر منفرد استفاده نمود.	

^{۱۳} Positive isolation^{۱۴} Physical disconnection^{۱۵} Double block, bleed and spade^{۱۶} Single block and bleed and spade^{۱۷} Double block and bleed^{۱۸} Double seals in a single valve body with a bleed in between^{۱۹} Single block and bleed^{۲۰} Double valve^{۲۱} Single valve

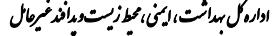صفحه ۱۸ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرمانع 
---------------	---	---

راهنما

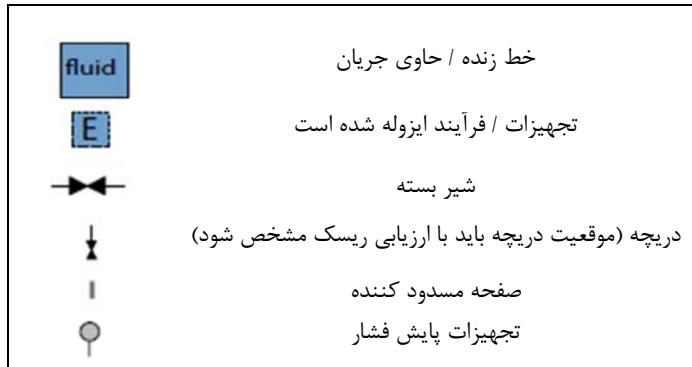

اطلاعات بیشتر در خصوص جداسازی مثبت و نحوه انجام جداسازی برخی از تأسیسات فرایندی، در پیوست شماره دو ارائه شده است.

۶ - ۳ - ۱- شیر منفرد:

کاربرد شیر منفرد در مواردی است که:

- کار روی تأسیسات حاوی سیالات یا بخارات غیررسمی، غیر خورنده، غیرقابل اشتعال و سیالاتی که در صورت نشت احتمالی خطری برای کارکنان در معرض و یا تجهیزات مجاور نداشته باشد، انجام شود.
- فعالیت کاری تنها نیازمند پروانه کار سرد باشد.
- فعالیت برای زمان محدود (حداکثر یک شیفت کاری) صورت پذیرد.

کلیه فعالیت‌های کاری باید پس از ارزیابی ریسک انجام گردد. شایان ذکر است این روش برای انجام تعمیرات بر روی تجهیزات محتوى گازهای سمی، قابل اشتعال، اسیدها و بازها و بخارات و سیالات با دمای بالا و سایر سیالات با شرایط مشابه و خطرناک مجاز نمی باشد و صرفا برای تعمیرات کوتاه مدت شبکه های آب و موارد مشابه باید مورد استفاده قرار گیرد. قبل از شروع کار، شیر منفرد جداسازی جهت اطمینان از عدم نشستی باید تحت تست فشار قرار گیرد. از روش جداسازی شیر منفرد فقط باید برای مدت زمان کوتاه و زمانی که روش جایگزینی وجود ندارد، استفاده نمود.

صفحه ۱۹ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت بهداشت، اینی، محیط زیست و پدافند غیرمانع <small>اداره کل بهداشت، اینی، محیط زیست و پدافند غیرمانع</small>
---------------	---	---

۶ - ۲ - ۳ - ۲ - جداسازی با استفاده از دو شیر

معزی ها^{۲۲}، نازل ها، شیرها و نقاط تخلیه در صورتی که برای عملیات تکراری روزمره یا نمونه گیری استفاده می گرددند، باید با استفاده از دو شیر ایزوله شده و در غیر اینصورت باید در پوشش گذاری و مسدود شوند. مشخصات و نحوه قرار گیری سیستم جداسازی با استفاده از دو شیر باید به گونه ای باشد که هیچ تغییری (تغییرات دمایی، افزایش میزان حجم گاز و ارتعاش و ...) نتواند همزمان هر دو شیر را در معرض ریسک (نشتی، تخریب و ...) قرار داده و سبب بازشدن آنها گردد. شایان ذکر است این روش جهت انجام تعمیرات، مجاز نبوده و فقط برای عملیات فرایندی استفاده می گردد.

۶ - ۲ - ۳ - ۳ - جداسازی با استفاده از دو شیر و یک تخلیه

سیستم مسدودسازی دو شیر و تخلیه، مجموعه ای از یک قطعه اسپول با قابلیت تخلیه خط بین دو شیر مسدود کننده است. در هنگام استفاده از این سیستم باید ملاحظات زیر رعایت شود:

- شیر تخلیه هنگامی که به منظور تخلیه مورد استفاده قرار نمی گیرد، باید با توجه به شرایط و نتایج ارزیابی ریسک با هدف کنترل نشی احتمالی بسته شود.
- شیر تخلیه باید برای کاهش خطر گرفتگی و همچنین ظرفیت تخلیه ناشی از نشی شیرهای مسدودسازی، قطر کافی داشته و مناسب با میزان تخلیه سیال باشد.

اطلاعات بیشتر در خصوص انتخاب مطمئن ترین روش جداسازی در پیوست شماره یک ارائه شده است.

۶ - ۲ - ۴ - روش های جداسازی برای فعالیتهای خاص

۶ - ۲ - ۴ - ۱ - جداسازی برای ورود به مخازن یا فضاهای بسته

مطمئن ترین روش جداسازی مورد تائید برای ورود به مخازن یا فضاهای بسته قطع ارتباط فیزیکی می باشد. در صورت عملی نبودن قطع ارتباط فیزیکی، باید از صفحات مسدود کننده (اسپید گذاری) استفاده شود. در هر صورت اصول و نکات ذیل که حداقل موارد می باشد، باید اعمال گردد:

- در صورتی که صفحات مسدود کننده (اسپید گذاری) مورد استفاده قرار می گیرد، ملاحظات باید برای شرایط احتمالی مانند نوسانات فشار، دما، ارتفاع و کنترل مداوم برای اطمینان از سالم بودن صفحه مسدود کننده مدنظر قرار گیرد. صفحات مسدود کننده باید روی نزدیکترین فلنچ خطوط لوله متصل به مخزن نصب شوند.

²² Nipples

صفحه ۲۰ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزولاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل <small>وزارت نفت</small> <small>جمهوری اسلامی ایران</small>
---------------	--	--

- برای شناسایی نقاط نصب صفحات مسدودکننده و نقاطی که قطع ارتباط صورت گرفته است، باید نقشه به روز شده قطع مسیر / نصب صفحات مسدودکننده تهیه و در نقشه های *P&IDs*، محلهایی که باید مسدود شوند کاملاً مشخص و علامت‌گذاری شود. همچنین یک نسخه از نقشه، همراه با لیست صفحات مسدودکننده به پروانه تکمیلی جداسازی، الصاق گردد.
- تجهیزات ابزار دقیق باید فاقد فشار بوده و سیال احتمالی موجود تخلیه شود. در صورت عدم امکان تخلیه سیال، تجهیزات مذکور باید برداشته و محل های آن کور شوند.
- همه صفحات مسدودکننده باید برچسب‌گذاری و در لیست مخصوص مسدودسازی ثبت گرددند. چک لیست مسدودسازی (یا اسپیدگذاری) باید به عنوان یکی از مستندات مهم در طی فعالیت‌های انجام / حذف جداسازی و فعالیت‌های تعمیراتی احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.
- در ایزوله کردن از طریق قطع ارتباط فیزیکی، باید «جهت زنده» (حاوی گاز یا مایع) یعنی بخشی که به سمت منشأ جریان است، اسپید گذاری^{۲۳}، در پوش گذاری^{۲۴} یا مسدود^{۲۵} شود. وسیله مورد استفاده برای این منظور، باید نسبت به حداکثر فشار سیستم مقاوم بوده و استفاده از شیر منفرد از هر نوعی، به عنوان وسیله ایزوله کننده اکیدا منمنع است.

شایان ذکر است علاوه بر موارد فوق، با توجه به نتایج ارزیابی ریسک و ...، باید سایر موارد مرتبط که این‌منی سیستم و اثربخشی جداسازی را ارتقاء می‌بخشد، تعیین و مدنظر قرار گیرد.

۶ - ۴ - ۲ - جداسازی برای کار گرم در بردارنده شعله باز

روش جداسازی موردنیاز برای انجام کار گرم که از شعله باز استفاده می‌کند، باید یکی از موارد زیر یا ترکیبی از آن‌ها باشد:

- قطع ارتباط فیزیکی

- نصب صفحات مسدودکننده (اسپید گذاری)

با توجه به نوع کار، میزان احتمال وقوع و شدت حادثه، ارزیابی ریسک صورت گرفته و در صورت قابل قبول بودن انجام جداسازی با استفاده از شیر، می‌توان برای انجام سایر کارهای گرم که مستلزم به کارگیری شعله باز نمی‌باشد، از روش جداسازی مسدودسازی دو شیر و تخلیه (بعنوان جایگزین روش قطع ارتباط فیزیکی و نصب صفحات مسدود کننده) استفاده کرد.

²³ Spaded

^{۲۴} Capped

²⁵ Blanked

صفحه ۲۱ از ۴۷	<p>راهنمای جداسازی (ایزولاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی</p> <p><i>MOP-HSED-GL-206 (1)</i></p>	<p>اداره کل بهداشت، اینی، محیط زیست و پدافند غیر عامل</p> <p>وزارت نفت</p> <p>جمهوری اسلامی ایران</p> <p>(پ)</p>
---------------	---	--

۶ - ۲ - ۴ - ۳ جداسازی برای کار سرد

جداسازی برای کار سرد (به جز ورود به فضای بسته) به طور معمول مسدودسازی دو شیر و تخلیه خواهد بود. در صورتی که مسدودسازی دو شیر و تخلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، شیرهای مسدودسازی باید در وضعیت بسته، قفل شده و شیرهای تخلیه بسته نگهداشته شود (به جزء برای کنترل نشتنی یا تخلیه مایع). حداقل جنبه‌هایی که در جداسازی کار سرد باید مد نظر قرار گیرند عبارت‌اند از: طول مدت زمان کار، نوع و ماهیت کار، اقدامات بازیابی محیطی.

۶ - ۲ - ۴ - ۴ - جداسازی خطوط لوله

برای دستیابی به درجه قابل قبولی از جداسازی، همواره باید حداقل دو مانع بین خط لوله تحت فشار و هر بخش یا ناحیه از سیستم که به منظور انجام کار، بدون فشار شده است؛ وجود داشته باشد.



شکا، آرایش، جداسازی، خطوط لوله

آر، آش، این موانع به صورت ذیا، می، تواند باشد:

- برای حفظ فشار بالادست، مانع A باید یک سیستم قفل دو شیر و تخلیه باشد.
 - مانع B می‌تواند شامل:
 - شیر (قفل و بسته)
 - صفحه مسدود‌کننده (اسپیید) باشد.

برای قطع ارتباط فیزیکی سیستم خط لوله، برای به حداقل رساندن ورود هوا به داخل لوله، باید اسپیدگذاری انجام شود.

۶ - ۵ جداسازی تمدید شده

جداسازی «تمدیدشده» (مثل بخشی از تأسیساتی که از سرویس خارج شده است) باید روی نقشه‌های تأسیسات علامت‌گذاری گردد. برای تمدید جداسازی باید حداقل کنترل‌های زیر انجام گیرد:

- فهرست جداسازی تمدیدشده به همراه دلایل آن.
 - روش یا سیستمی که وضعیت و نواقص جداسازی را بررسی می‌کند.

صفحه ۲۲ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای <small>اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای</small>
---------------	---	---

- بازنگری دوره‌های وضعیت تأسیسات جهت تصمیم‌گیری که آیا جداسازی باقی بماند یا تجهیزات جداسازی باید برداشته شوند و ...

٦ - ٣ مستندسازی

٦ - ٣ - ١ منابع اطلاعاتی مورد نیاز در فرایند جداسازی

مستندات و دستورالعمل ها و روش‌های اجرایی مرجع باید برای همه کارکنان و ذینفعان (از جمله پیمانکاران)، در دسترس باشد. مدارک و مستندات باید برای اصلاحات صورت گرفته در تأسیسات به روزرسانی شوند تا برای طرح‌ریزی و اجرای برنامه جداسازی به کار گرفته شوند. مستندات و منابع اطلاعات باید حداقل شامل موارد ذیل باشند:

- نقشه خطوط لوله و ابزار دقیق (*P&IDs*) و نمودارهای جریان فرایند (*PFD*)
- طرح‌های کلی سیستم فرایند جهت فراهم نمودن شمای کلی از تأسیسات
- نقشه ایزومتریک لوله‌کشی^{٢٦}
- نقشه‌های مکانیکی و ابزار دقیق^{٢٧}

سوابق طرح‌ها و روش‌های جداسازی استاندارد که به‌طور مکرر در عملیات جداسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید مستند و حفظ و نگهداری شوند. طرح‌ها / روش‌های جداسازی در صورت نیاز باید مورد بازنگری قرار گیرند.

٦ - ٣ - ٢ نقشه‌ها، روش‌ها، دستورالعمل‌ها و گواهی جداسازی

جداسازی باید بر اساس آخرین ویرایش نقشه‌های *P&IDs* و *PFD* تأسیسات مورد بررسی و کنترل قرار گیرند و روی نقشه‌های خطوط لوله و ابزار دقیق (*P&ID*) علامت‌گذاری شود. در صورت عدم تطابق این نقشه‌ها با وضعیت فعلی و واقعی تأسیسات، باید کلیه نقشه‌های *P&ID* مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و روش و طرح جداسازی پس از تائید روی نقشه‌های به‌روز شده، صادر گردد.

در صورتی که چند عملیات جداسازی با روش‌های متفاوتی در حال انجام است، ارتباطات و تعاملات مؤثر در نظام پروانه کار برای اجتناب از اشتباهات در حین جداسازی و حوادث احتمالی آن ضروری می‌باشد.

²⁶ Piping isometrics

²⁷ Loop diagrams

صفحه ۲۳ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اسلامی
---------------	---	---

سوابق مستندات کاری (سوابق ارزیابی ریسک، فرم، پروانه‌ها و غیره) باید برای یک دوره زمانی معین به منظور پایش، ممیزی و بازنگری مؤثر سیستم‌های جداسازی، بایگانی گردد.

۶ - ۴ ارتباطات و تعاملات

ارتباطات و تعامل مؤثر در همه سطوح و بین همه طرف‌های درگیر در کار، بخصوص در هنگام تحويل شیفت ضروری می‌باشد. باید اطمینان حاصل شود تا زمانی که تأسیسات در یک وضعیت ایمن قرار نگرفته‌اند، جداسازی برداشته نشود. در محل هائی که گروه‌های کاری مختلف بر روی یک جداسازی مشترک کار می‌کنند، مخصوصاً گروه‌های کاری که از تجهیزات جداسازی دور هستند، باید هماهنگی و تعاملات قوی بین آن‌ها برقرار باشد و این امر از طریق برچسب‌گذاری، علامت‌گذاری یا نصب تابلوهای هشداردهنده و دیگر تمهیدات ایمنی کنترل می‌گردد. در مناطقی که چندین مسئول محوطه و مجری کار مشغول بکار هستند، باید از بی‌نقصی جداسازی از طریق پایش و کنترل‌های ایمنی اطمینان حاصل نمود.

۶ - ۵ کنترل تغییرات

ممکن است شرایطی پیش آید که روش جداسازی در نظر گرفته شده تغییر نماید از جمله این شرایط می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- تغییراتی که با توجه به شرایط موجود تأسیسات ایجاد می‌گردد، از قبیل: عدم توانایی در کاهش فشار یا پاکسازی و ...
- زمانی که تغییراتی در حین انجام کار تحت نظام پروانه کار اتفاق می‌افتد، کفایت روش جداسازی اولیه باید مجدداً مورد تأیید قرار گیرد که این امر ممکن است منجر به تعليق کار، بررسی مجدد پروانه‌های کار و اصلاح روش جداسازی شود.
- عدم توانایی در تکمیل یک کار (تغییر دامنه کار در حین انجام و گسترش آن)
- تغییر در فشار سیستم، برای مثال جایی که جداسازی در عدم وجود فشار انجام گرفته باشد و راهاندازی مجدد تأسیسات باعث افزایش فشار در حدی شود که روش جداسازی تحمل آن را ندارد.

۶ - ۵ - ۱ مجوز جهت تست^{۲۸}

انجام تست‌های مختلف، ممکن است زنجیره‌ای از تغییرات در وضعیت جداسازی ایجاد نماید. به طور معمول، برای بررسی عملکرد تجهیزات و پیش‌راهاندازی تأسیسات، باید مجوز جهت تست اخذ گردد و این مجوز باید

^{۲۸} Sanction to test

صفحه ۲۴ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل
---------------	---	--

بر اساس نظام پروانه‌های کار و ارزیابی ریسک، صادر شود. چنانچه حذف جداسازی باعث جاری شدن مجدد سیال خطرناک شود، مجوز جهت تست، نباید صادر شود.

۶ - ۵ - ۲ - تست نشتی^{۲۹}

در فعالیت‌های مختلف و تعمیراتی که بر اساس پروانه کار روی تأسیسات انجام شده است (برای مثال تعمیرات اساسی تأسیسات)، ممکن است انواع مختلفی از تست فشار برای تأیید عدم وجود نشتی نیاز باشد. این تست‌ها ممکن است تغییرات موقتی در روش جداسازی اولیه ایجاد نمایند.

۶ - پایش، ممیزی و بازنگری

سیستم‌های پایش، ممیزی و بازنگری جداسازی باید:

- نقص‌های احتمالی در سیستم‌های جداسازی را شناسائی کرده و قبل از اینکه منجر به جراحات و حوادث شوند، اقدامات اصلاحی را پیاده سازی نماید.
- تصویر عینی از چگونگی کنترل جداسازی در تاسیسات ارائه دهد.
- نه تنها محدود به بازنگری‌های دوره‌ای نباشد، بلکه بتواند در هنگام وقوع حوادث احتمالی در تاسیسات مشابه و نیز متأثر از پیشنهادات احتمالی ذینفعان قابل بازنگری باشد.
- دیدگاهها/ مشارکت و نقطه نظرات کارکنان را شامل گردد.
- بهسوی بهبود سوق دهد و درس آموزی را تسهیل نماید.

روش‌ها و دستورالعمل‌های ممیزی و پایش باید پوشش‌دهنده حدود و ظایف، دفعات، استراتژی نمونه‌گیری، صلاحیت‌ها/ مسئولیت‌ها و مکانیسم‌های گزارش‌دهی نتایج باشد. برنامه ممکن است موارد ذیل را شامل گردد:

- بررسی‌های انطباق دوره‌ای
- ممیزی‌های تخصصی (که اجرای دستورالعمل‌های شرکت را در قیاس با استاندارد مربوطه ارزیابی می‌کند).
- بازنگری دوره‌ای

توجه: نمونه‌ای از چک لیست پایش و بازنگری برنامه جداسازی مکانیکی تجهیزات فرایندی، در پیوست شماره سه ارائه شده است.

۷. پیوست‌ها

پیوست ۱: ارزیابی ریسک جداسازی

پیوست ۲: چیدمان جداسازی مثبت در برخی از تاسیسات فرایندی

پیوست ۳: نمونه چک لیست های پایش و بازنگری

²⁹ Leak/service test

صفحه ۲۵ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مسیوی اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پژوهش های پزشکی <small>اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پژوهش های پزشکی</small>
---------------	---	--

پیوست ۴ : منابع و مأخذ

پیوست ۱ : ارزیابی ریسک جداسازی

صفحه ۲۶ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرعامل
---------------	---	--

ارزیابی ریسک جداسازی

الف) ارزیابی ریسک با استفاده از سند *safety executive (HSE)*

برای انتخاب روش جداسازی مناسب باید مطابق مراحل ارائه شده در شکل ۱ اقدام شود. لازم به ذکر است که مراحل ارائه شده برای موارد زیر کاربرد ندارد:


- خطوط لوله
- جداسازی های طولانی مدت (برای مثال جایی که بخشی از کارخانه/تاسیسات از سرویس خارج می شود- در این شرایط باید از جداسازی مثبت استفاده شود و بر روی *P&ID* مشخص شود و ثبت شده به طور مرتبت چک شود)
- شرایط با ریسک بالا (ورود به فضای محصور، جایی که نقص جداسازی منجر به فاجعه می شود و برگرداندن وضعیت به حالت عادی دشوار باشد) باید جداسازی مثبت سختگیرانه استفاده شود.

برای موارد فوق باید طبق بند ۶-۲-۴ «شیوه های جداسازی برای فعالیت در تاسیسات خاص» راهنما اقدام شود.

انتخاب روش جداسازی بر اساس چهار فاکتور اولیه ماده، فشار، اندازه خط و پتانسیل برای آسیب می باشد که در بندهای ۱ الی ۴ ارائه شده است.

لازم به ذکر است که این چهار فاکتور برای تعیین روش های جداسازی پایه است که بعد از انتخاب روش پایه با در نظر گرفتن فاکتورهای دیگر "مدت زمان جداسازی، پارامترهای فرایندی (برای مثال دما)، ملاحظات زیست محیطی و ... " می توان در مورد انتخاب روش های سختگیرانه تر تصمیم گیری کرد.

صفحه ۲۷ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزولاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اقلیمی
---------------	--	--

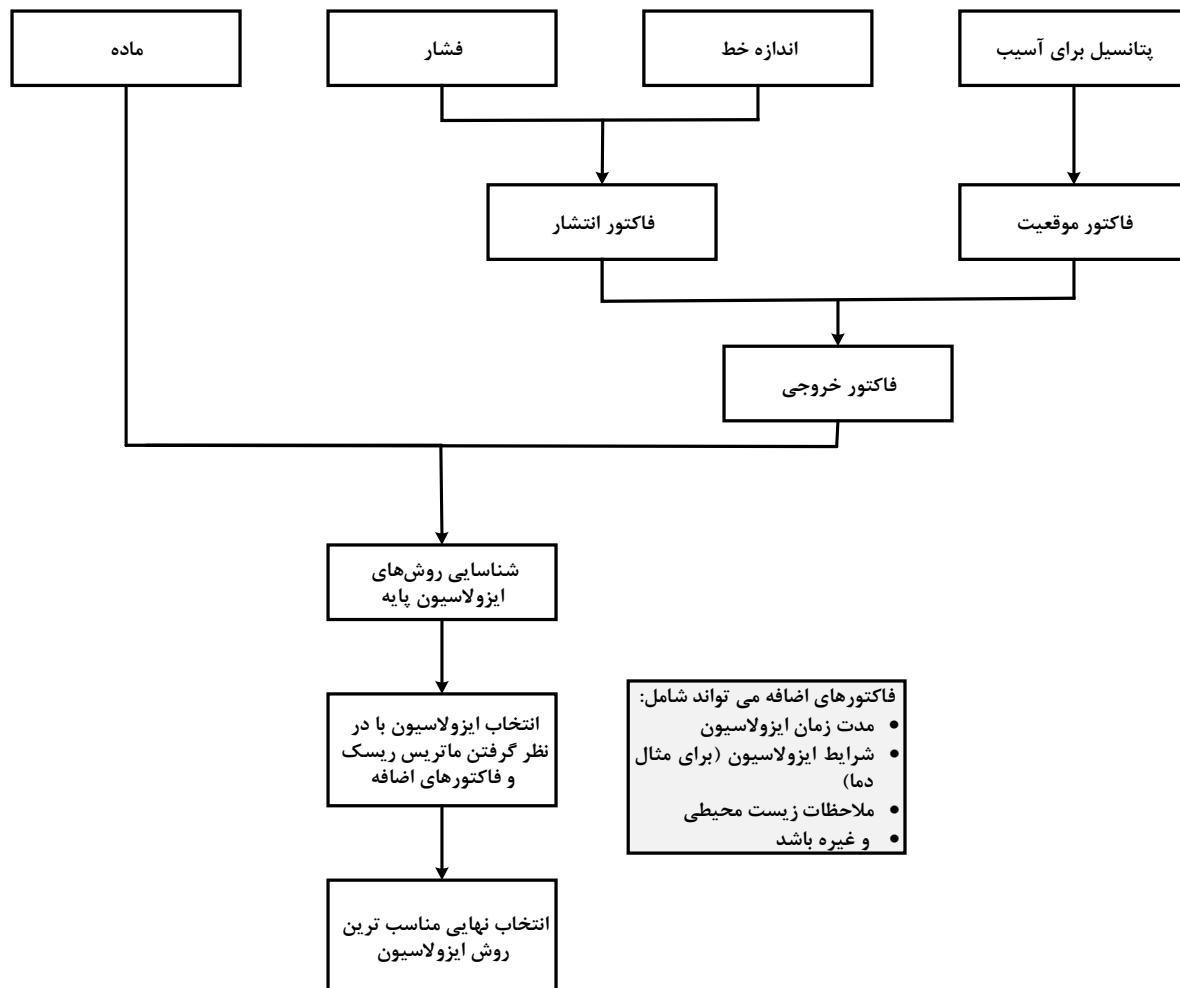

شکل ۱- مراحل انتخاب روش جداسازی نهایی

صفحه ۲۸ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای طبیعی
---------------	---	---

۱- مواد و سیال:

دسته بندی مواد و سیالات درون تأسیسات از لحاظ خصوصیات و خطرات آن، در جدول ارائه شده است.

جدول ۱- دسته بندی مواد و سیال

توضیحات	دسته بندی
خیلی سمی (<i>T+</i>) سمی (<i>T</i>) سلطان زا، موتازنیک، سمی برای تولید مثل حساسیت زا	۱
شدیداً قابل اشتعال (<i>F+</i>) خیلی قابل اشتعال (<i>F</i>) مایعات قابل اشتعال (<i>R10</i>) گازهای قابل اشتعال (<i>R10</i>) - به جز مواردی که به دسته ۴ تعلق دارند محصولات نفتی * - به جز مواردی که به دسته ۴ تعلق دارند اکسید کننده‌ها (<i>O</i>) مواد قابل انفجار (<i>E</i>) بخار گازهای تحت فشار بالاتر از ۲۵۰ بار. لیتر، با فشار ۵/۰ بار یا بالاتر	۲
سیالات <i>Flashing</i> خفه کننده‌ها	
مواد خورنده (<i>C</i>) مضر (<i>Xn</i>) محرک (<i>Xi</i>)	۳
مایعات قابل اشتعال که زیر نقطه اشتعال ذخیره می‌شوند و بعد از انتشار، زیر نقطه اشتعال هستند (<i>R10</i>)	۴
موادی که دسته بندی نشده‌اند و در حالتی که پتانسیل ضرر داشته باشند ذخیره نمی‌شوند.	۵

*مواد نفتی به طور جداگانه و تکی در دسته بندی ۲ قرار می‌گیرند. برای انتخاب جداسازی هم قابلیت اشتعال و هم سمیت باید در نظر گرفته شود.

صفحه ۲۹ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اقلیمی <small>اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اقلیمی</small>
---------------	---	---

دسته‌بندی فوق بر اساس *CHIP*^{۳۰} می‌باشد که خلاصه آن در جدول ارائه شده است.

جدول ۲- مشخصات مواد بر اساس *CHIP*

مشخصات (بر اساس <i>CHIP</i>)	نماد	دسته بندی خطر
مواد و ترکیباتی که مقدار <u>بسیار کم</u> آن در صورت ورود به بدن از طریق استنشاق، بلعیده شدن و جذب از طریق پوست سبب مرگ، آسیب های حاد و مزمن بر روی سلامتی انسان می‌شود.	<i>T+</i>	خیلی سمی
مواد و ترکیباتی که مقدار <u>کم</u> آن در صورت ورود به بدن از طریق استنشاق، بلعیده شدن و جذب از طریق پوست سبب مرگ، آسیب های حاد و مزمن بر روی سلامتی انسان می‌شود.	<i>T</i>	سمی
مواد و ترکیباتی که در اثر استنشاق، بلعیدن و جذب از طریق پوست سبب ایجاد سرطان یا افزایش شیوع سرطان گردد.	-	سرطانزا
مواد و ترکیباتی که در اثر استنشاق، بلعیدن و جذب از طریق پوست سبب ایجاد نقایص ژنتیکی در فرد یا افزایش شیوع نقایص ژنتیکی شود.	-	موتاژنیک
مواد و ترکیباتی که در اثر استنشاق، بلعیدن و جذب از طریق پوست ممکن است سبب ایجاد یا افزایش شیوع اثرات نامطلوب غیر ارثی در بارداری و یا عملکرد تولید مثل مرد یا زن شود.	-	سمی برای تولید مثل
مواد و ترکیباتی از آن که در اثر استنشاق یا جذب از طریق پوست قادر به ایجاد واکنش از طریق حساسیت زایی هستند به گونه ای که در مواجهه بیشتر با ماده یا ترکیبات آن، اثرات نامطلوب مشخص ایجاد می‌شود.	-	حساسیت زا
مواد مایع و ترکیباتی که دارای نقطه اشتعال بسیار پایین و نقطه جوش پایین و مواد گازی و ترکیبات آن که در تماس با هوا در دمای و فشار محیط مشتعل می‌شوند.	<i>F+</i>	شدیداً قابل اشتعال
مواد و ترکیبات آنها شامل موارد زیر: مواد و ترکیباتی که ممکن است داغ شوند و در نهایت در تماس با هوا در دمای محیط و بدون استفاده از انرژی، آتش بگیرند. مواد جامد و ترکیباتی که ممکن است پس از تماس کوتاه با منبع احتراق به راحتی آتش گرفته و پس از حذف منبع احتراق همچنان به سوختن یا مصرف خود ادامه دهند.	<i>F</i>	خیلی قابل اشتعال

^{۳۰} Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations (*CHIP*)

صفحه ۳۰ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت اینی، محظوظت و پناهگاه مهندسی
---------------	---	---

مشخصات (بر اساس CHIP)	نماه	دسته بندی خطر
مواد مایع و ترکیباتی که دارای نقطه اشتعال بسیار پایین هستند مواد و ترکیباتی که در تماس با آب یا هوای مرطوب، گازهای بسیار قابل اشتعال در مقادیر خطرناک ایجاد می‌کنند.		
مواد مایع یا ترکیباتی که دارای نقطه اشتعال پایین هستند.	<i>R10</i>	مایعات قابل اشتعال
مواد گاز که دارای نقطه اشتعال پایین هستند	<i>R10</i>	گازهای قابل اشتعال
مواد و ترکیباتی که در تماس با سایر مواد، بویژه مواد قابل اشتعال، واکنش بسیار گرماده ایجاد می‌کنند.	<i>O</i>	اکسید کننده‌ها
مواد جامد، مایع، خمیر یا زلاتینی و ترکیباتی که ممکن است بدون اکسیژن اتمسفر واکنش گرماده داشته باشند که به سرعت گاز ایجاد می‌کنند و در شرایط تست مشخص شده منفجر شوند، به طور سرعت منفجر شوند و در محیط نسبتاً محدود هنگام گرم شدن منفجر شوند.	<i>E</i>	قابل انفجار
مواد و ترکیباتی که ممکن است در اثر تماس با بافت‌های زنده، آنها را تجزیه کنند	<i>C</i>	خورنده
مواد و ترکیباتی که ممکن است در هنگام استنشاق، بلع یا جذب از طریق پوست باعث مرگ یا آسیب حاد یا مزمن به سلامتی شوند.	<i>Xn</i>	ضرر
مواد غیر خورنده و ترکیباتی که از طریق تماس فوری، طولانی یا مکرر با پوست یا غشای مخاطی، می‌توانند باعث التهاب شوند.	<i>Ei</i>	خارش دهنده

۲- فاکتور انتشار

فاکتور انتشار از ترکیب قطر خط لوله/ قطر دریچه نازل و فشار تأسیسات و مطابق جدول بدست می‌آید.

جدول ۳- تعیین فاکتور انتشار

فشار (Bar g)			قطر خط لوله/ قطر دریچه نازل (سانتی متر)	
کمتر از ۱۰	۵۰-۱۰	بیشتر از ۵۰		
<i>M</i>	<i>H</i>	<i>H</i>	بیشتر از ۲۰	
<i>L</i>	<i>M</i>	<i>H</i>	۲۰-۵	
<i>L</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	کمتر از ۵	

۳- فاکتور موقعیت

صفحه ۳۱ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای <small>اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای</small>
---------------	---	---

در این فاکتور باید پتانسل تلفات (تعداد نفرات در معرض خطر)، تشديد و آسيب در صورت رها شدن مواد را در نظر بگيرد. پيامد احتمالي در صورت عدم موفقیت جداسازی، به عنوان مثال انفجار ابر بخار (*VCE*)، ابر گاز سمی، آتش فورانی با پتانسیل تشديد و غيره نیز، باید بر اساس

جدول ۴- در نظر گرفته شود.

جدول ۴- تعیین فاکتور انتشار

توضیحات	دسته بندی
بیش از ۱۰ نفر در معرض خطر قرار دارند؛ تجهیزات متتمرکز؛ پتانسیل برای تشديد حادثه (تمرکز تجهیزات)، آتش سوزی های بزرگ با پتانسیل خسارت و چندین فوت	<i>H</i>
۳ تا ۱۰ نفر در معرض خطر قرار دارند؛ تجهیزات غیرمتتمرکز، ناحیه ذخیره و یا تعداد کم تجهیزات در فضای باز؛ آتش سوزی جزئی	<i>M</i>
۱ تا ۲ نفر در معرض خطر قرار دارند؛ تجهیزات به صورت تکی در فاصله دور از بقیه تجهیزات قرار گرفته اند؛ آتش سوزی جزئی که سریعاً و در لحظه اولیه خاموش گردد	<i>L</i>

۴- فاکتور خروجی: از ترکیب فاکتور انتشار و فاکتور موقعیت و مطابق جدول به دست می آید.

جدول ۵- تعیین فاکتور خروجی

فاکتور انتشار			فاکتور موقعیت
<i>L</i>	<i>M</i>	<i>H</i>	
<i>B</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>H</i>
<i>C</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>M</i>
<i>C</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>L</i>

۵- تعیین جداسازی پایه: از ترکیب دسته بندی مواد/سیال و فاکتور خروجی بدست می آید (مطابق جدول)

جدول ۶- تعیین جداسازی پایه

فاکتور خروجی			دسته بندی مواد / سیال
<i>C</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	
<i>I</i>	<i>I</i>	<i>R</i>	۱
<i>II</i>	<i>I</i>	<i>R</i>	۲
<i>II</i>	<i>II</i>	<i>I</i>	۳
<i>II</i>	<i>II</i>	<i>II</i>	۴
<i>III</i>	<i>III</i>	<i>II</i>	۵

R: گزینه‌های دیگری که باعث قابل قبول شدن ریسک شوند باید در نظر گرفته شود. برای مثال سیستم (*Shutdown*) کارخانه یا سایر اقدامات کاهش ریسک.

I: جداسازی مثبت

II: جداسازی قابل اثبات

III: جداسازی غیرقابل اثبات

مثال	روش‌ها	ویژگی‌ها	دسته بندی
	قطع ارتباط فیزیکی و مسدود سازی. ^{۳۱} برای مثال خارج نمودن اسپول	جداسازی کامل تأسیسات/تجهیزات جهت انجام کار بر روی دیگر قسمت‌های سیستم.	روش اول جداسازی ^{۳۱} مثبت
	سیستم مسدودسازی دوشیر، تخلیه و صفحه مسدود‌کننده. ^{۳۲}	در طی فرایند جداسازی مثبت، از شیرهای مناسب و مطابق استاندارد استفاده گردد.	
	سیستم مسدودسازی منفرد، تخلیه و صفحه مسدود‌کننده. ^{۳۳}		
	سیستم مسدودسازی دو شیر و تخلیه ^{۳۴} (DBB)	اطمینان از اثربخشی و عملکرد مناسب شیر ایزوله شده می‌تواند بوسیله تخلیه، قبل از شروع هر کار ناگهانی و غیر متعارف حاصل گردد.	روش دوم جداسازی قابل اثبات
	شیر منفرد دارای نشت بند دوبل داخلی بهمراه یک سیستم تخلیه بین آن‌ها. ^{۳۵}	در این نوع جداسازی DBB بالاترین و پایین‌ترین میزان سطح امنیت و قابلیت اطمینان مکانیکی را دارد.	
	سیستم مسدودسازی منفرد و تخلیه ^{۳۶} (SBB)	به عنوان یک قاعده کلی، هنگامی که مواجهه با مواد خطرناک سمی، قابل اشتعال و ... هست به هیچ عنوان نباید از SBB استفاده شود.	
	دو شیر ^{۳۷}	هیچ مجوزی برای تأیید اثربخشی شیر بسته شده توسط شیر جداسازی وجود ندارد.	

^{۳۱} Positive isolation

^{۳۲} Physical disconnection

^{۳۳} Double block, bleed and spade

^{۳۴} Single block and bleed and spade

^{۳۵} Double block and bleed


^{۳۶} Double seals in a single valve body with a bleed in between

^{۳۷} Single block and bleed

^{۳۸} Double valve

مثال	روش‌ها	ویژگی‌ها	دسته بندی
	شیر منفرد ^{۳۹}	در صورت امکان، باید از دو شیر به جای شیر منفرد استفاده نمود.	روش سوم جداسازی غیرقابل اثبات

راهنما

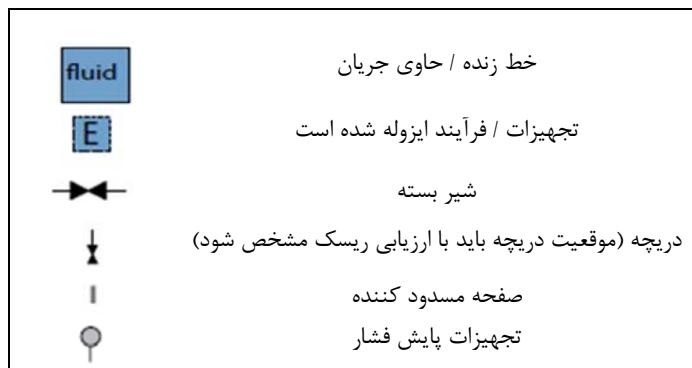

به منظور انتخاب روش جداسازی نهایی باید تمامی فاکتورها در نظر گرفته شود. بعد از در نظر گرفتن تمامی فاکتورها اگر روش جداسازی پایه مناسب بود همان روش به کار گرفته می‌شود در غیر این صورت روش سختگیرانه‌تر از روش پایه باید به کار گرفته شود.

مثال یک:

پمپ در سرویس بنزن (سمی/قابل اشتعال) دارای حداکثر فشار کار ۲۰ بار گیج می‌باشد. فلنچ دارای اندازه ۴۰ سانتی متر است. اگر انتشار رخ دهد پتانسیل بالایی برای تشید دارد.
ماده = با توجه به سمیت و قابلیت اشتعال در طبقه‌بندی ۱ و ۲ CHIP قرار دارد.

$$\text{ضریب انتشار } H =$$

$$\text{فاکتور موقعیت } H =$$

$$\text{فاکتور خروجی } A =$$

$$\text{جداسازی پایه مناسب: } IA = R$$

$$2A = R$$

نیاز به ملاحظات بیشتر و نتایج ارزیابی ریسک، است. نتیجه ممکن است جداسازی I را الزام نماید یا انجام کار روی در سرویس را اجازه ندهد.

صفحه ۳۴ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزولاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اقلیمی
---------------	--	--

مثال دو:	
	یک پمپ در سرویس بوتان مایع (<i>LPG</i>) با حداکثر فشار عملیاتی ۱۵ بار و اندازه خط ساکشن ۱۰ سانتی متر گاهی اوقات به منظور تعمیر و نگهداری ایزوله می شود.
	ماده = طبقه بندی ۲
	فاکتور انتشار $M =$
	فاکتور موقعیت $H =$
	فاکتور خروجی $B =$
	جداسازی پایه مناسب: $2B = I$
	جداسازی مثبت، مناسب است.

مثال سه:	
	بخشی از خط اصلی شبکه آب آتش نشانی با قطر ۲۵ سانتی متری (فشار ۳ بار گیج چوکی پمپ) در یک محوطه مخزن (۱-۲ نفر در معرض خطر) برای تغییر برخی شیرهای هایدرانت، سالانه ایزوله می شود.
	ماده = طبقه بندی ۵
	فاکتور انتشار $M =$
	فاکتور موقعیت $L =$
	فاکتور خروجی $C =$
	جداسازی پایه مناسب: $5C = III$
	جداسازی پایه: دسته بندی <i>III</i> جداسازی (یعنی جداسازی غیرقابل اثبات)، شیر منفرد یا دوبل نیاز است

ب) روش ارزیابی ریسک با استفاده از دستورالعمل *Isolations, Standard 705 (Total), 2002* به منظور ارزیابی جداسازی مورد نیاز، باید فرمت ارزیابی ایجاد شود تا در انتخاب روش جداسازی مناسب و مرتبط با خطر موجود در سیستم یا تجهیزات خاص کمک نماید. برای این منظور از فاکتور خطر استفاده می شود:

ضریب زمان * اندازه انتشار * فاکتور اثر = فاکتور خطر

۱- فاکتور اثر

فاکتور اثر به محل انتشار، نوع سیال آزاد شده و نوع فعالیتها بستگی دارد.

نوع ماده

- (۱) سمیت. برای مثال سولفید هیدروژن، متانول
- (۲) مواد قابل اشتعال که در بالای نقطه اشتعال ۵۰ درصد آن بخار (*Flash*) می شود.
- (۳) مایعات قابل اشتعال در دمای بالای نقطه اشتعال
- (۴) گازهای قابل اشتعال

صفحه ۳۵ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت اینی، محظیست و پناهندگی های
---------------	---	---

۵) مایعات قابل اشتعال در دمای زیر نقطه اشتعال

۶) سایر مواد خطرناک برای مثال *N2*, گلایکول، نفت داغ

موقعیت

B: فعالیتهای تعمیر و نگهداری در منطقه محدود:

- منطقه فرایندی که ۱۰ تا ۲۰ نفر در معرض خطر قرار دارند.
- محلی که احتمالاً مجوزهای مختلفی در حال انجام باشد.

C: منطقه فرایندی که ۶ تا ۱۰ نفر در معرض خطر قرار دارند.

محلی که احتمالاً مجوزهای مختلفی در حال انجام باشد.

D: منطقه فرآیندی که ۳ تا ۵ نفر در معرض خطر قرار دارند.

محلی که فقط چند مجوز کار ممکن است در آن باشد.

E: سیستم‌های یوتیلیتی که ممکن است سیستمی با سوخت گاز داشته باشند.

۱ یا ۲ نفر در معرض خطر هستند. مانند سیستم گلیکول *PH2*, تصفیه آب، سیستم‌های هیدرولیک، ژنراتورهای

اضطراری، سیستم‌های هوا، سسیستم *N2*

موقعیت					نوع ماده
<i>E</i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	
۷	۸	۹	۱۰	۱۰	۱
۳	۴	۵	۸	۹	۲
۲	۳	۴	۶	۸	۳
۱	۲	۳	۴	۵	۴
۱	۱	۲	۳	۴	۵
۱	۱	۱	۲	۳	۶
۱	۱	۱	۱	۱	۷

ب) فاکتور انتشار

اندازه رهاسازی براساس قطر خط لوله/ قطر دریچه نازل است که از آن انتشار صورت می‌گیرد و حداکثر فشار عملیاتی که در طرف بالادست مانع جداسازی قابل دستیابی است، تعیین می‌شود.

فشار سیستم

صفحه ۳۶ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل
---------------	---	---

کمتر از ۱۰ بار	بزرگتر از ۱۰ بار	بزرگتر از ۲۰ بار	بزرگتر از ۵۶ بار	بیشتر از ۱۱۶ بار	قطر خط لوله / قطر دریچه نازل
۴	۵	۶	۸	۱۰	بزرگتر از ۸ اینچ
۳/۵	۴/۵	۵/۵	۷	۹	۷ اینچ
۳	۴	۵	۶	۸	۶ اینچ
۲/۵	۳/۵	۴	۵	۷	۵ اینچ
۲	۳	۳	۴	۶	۴ اینچ
۱/۵	۲/۵	۲/۵	۳/۵	۵	۳ اینچ
۱	۲	۲	۳	۴	۲ اینچ
۱	۱	۲	۲	۳	کمتر از ۱ اینچ

ج) فاکتور زمان

جداسازی برای دوره‌های نسبتاً طولانی، باید استاندارد بالاتری از جداسازی که هر از گاهی و برای یک دوره کوتاه اتفاق می‌افتد، داشته باشد. پارامتر فراوانی و مدت زمان مهم بوده و در زیر یک نمونه از ماتریس فاکتور زمان ارائه شده است.

مدت زمان جداسازی			کمتر از یک روز	بیشتر از ۷ روز	فرابانی انجام جداسازی
-	از یک روز تا یک هفته	-			
-	-	۱۰	۱۰		روزانه
-		۷		۷	هفتگی
۱۰		۶		۳	ماهانه
۹/۲۵		۵		۲/۷۵	۱۳ هفته
۸/۵		۳		۲/۵	۲۶ هفته
۷		۲		۲	سالانه
۳		۲		۱	گاهاً

انتخاب نوع جداسازی: پس از محاسبه میزان فاکتور خطر (ضریب زمان * اندازه انتشار * فاکتور اثر)، باید مطابق جدول زیر نسبت به انتخاب روش جداسازی موثر و با کمترین ریسک اقدام گردد.



روش جداسازی	فاکتور خطر
شیر منفرد	کمتر یا مساوی ۳۰
شیر دوبل	۱۵۰-۳۱
مسدود سازی دوبل و تخلیه	۴۵۰-۱۵۱
شیر منفرد و اسپید	۶۰۰ تا ۴۵۱
مسدود سازی دوبل، تخلیه و اسپید	بالای ۶۰۰


صفحه ۳۷ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اقل
---------------	---	---

پیوست ۲: چیدمان جداسازی مثبت در برخی از تأسیسات فرایندی


چیدمان جداسازی مشبک

TANK ISOLATION (SOUR SERVICE)

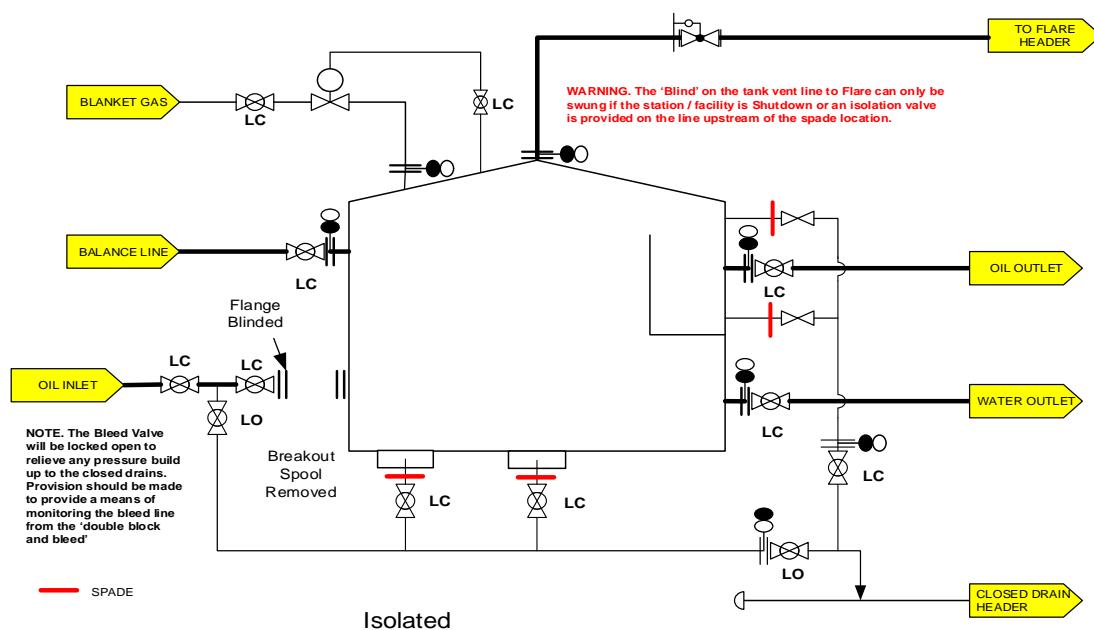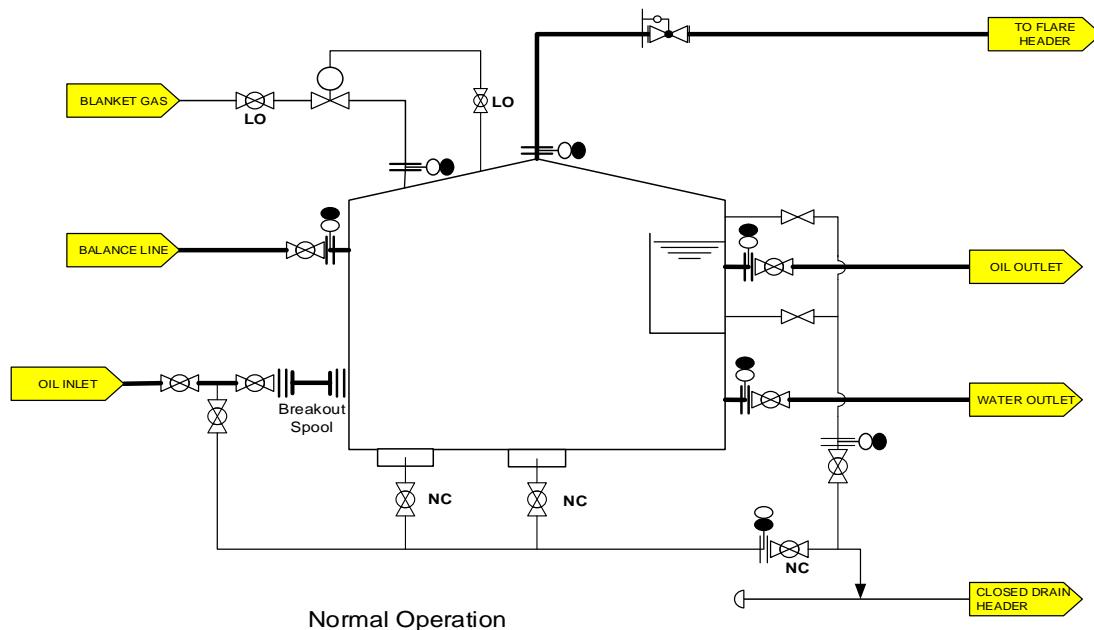


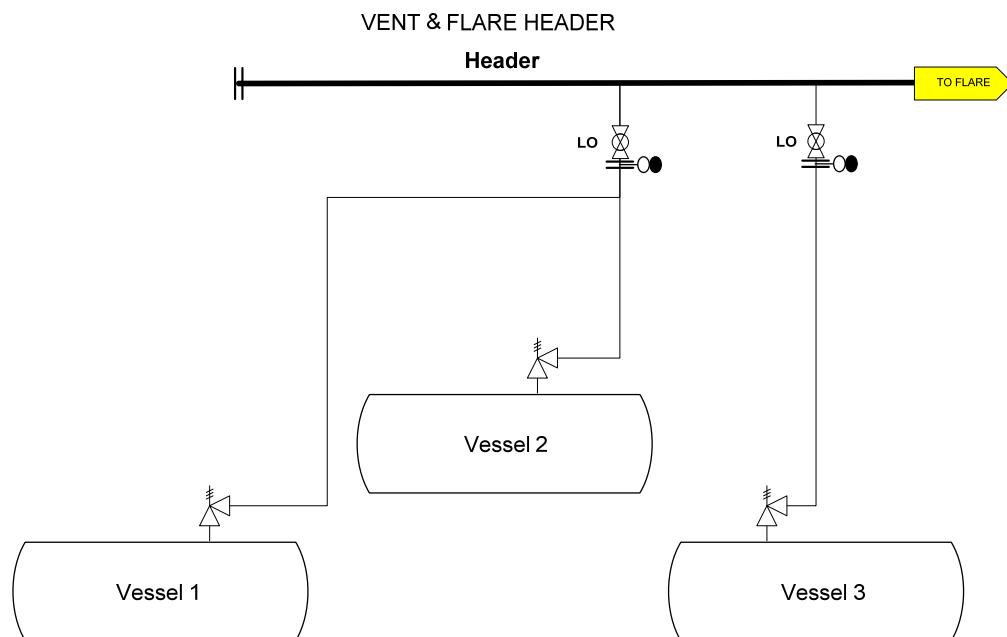



Normal Operation


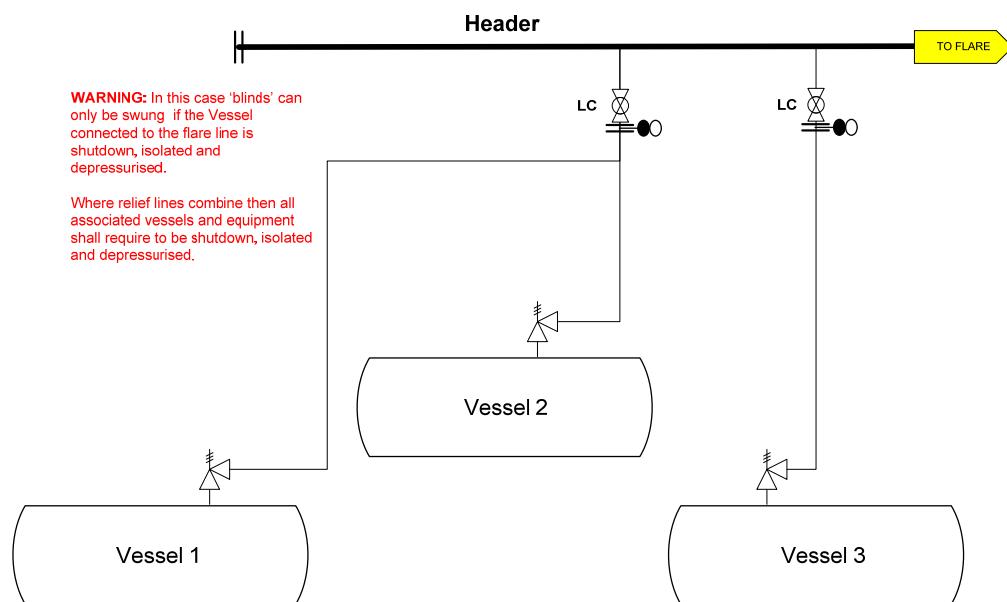


Isolated

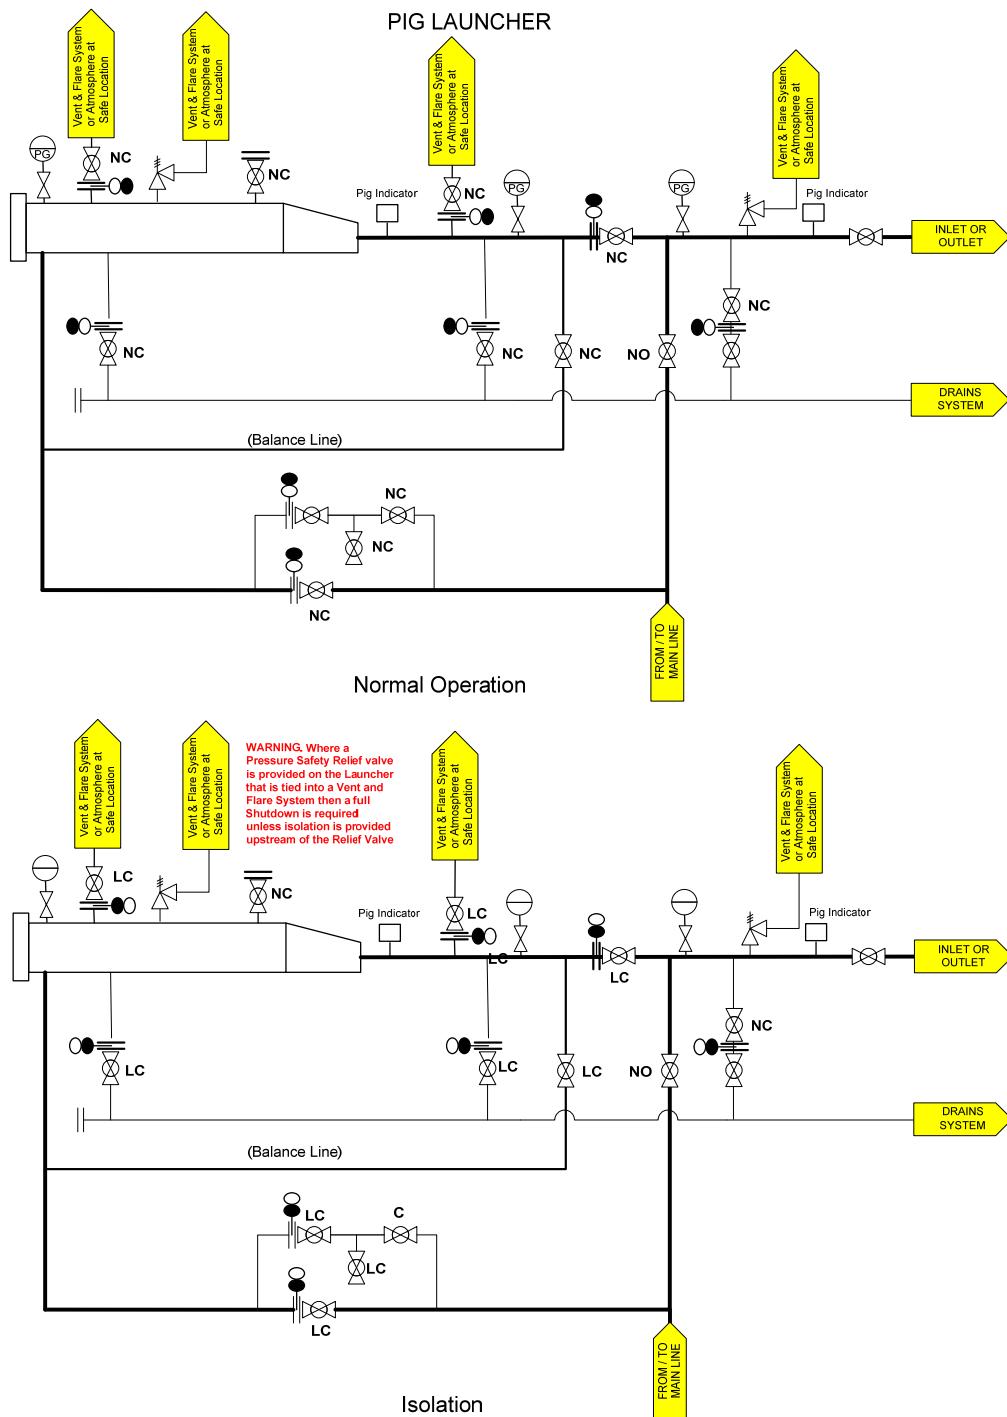

VESSEL (SOUR SERVICES)

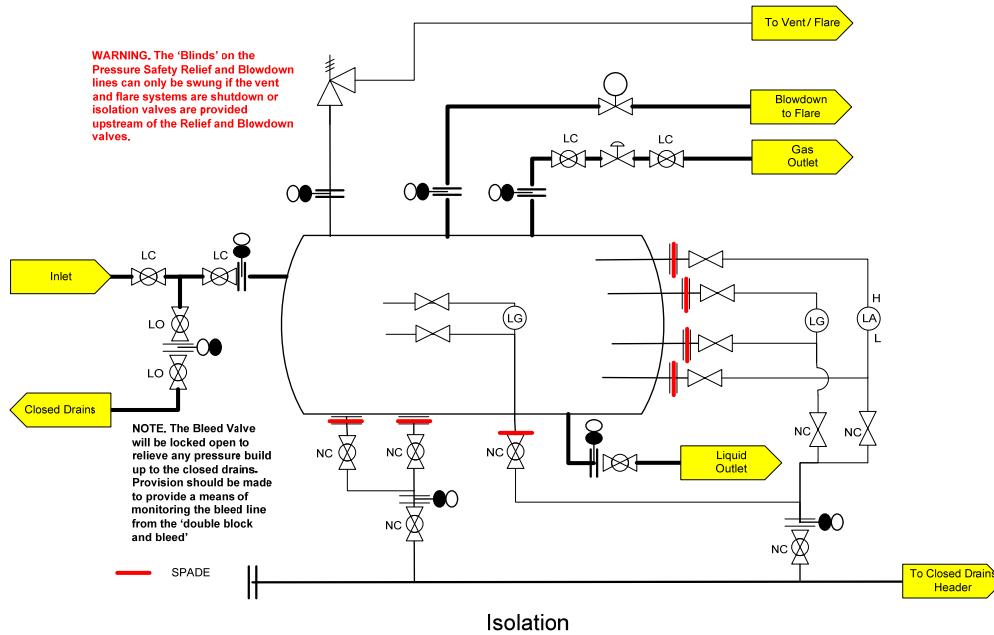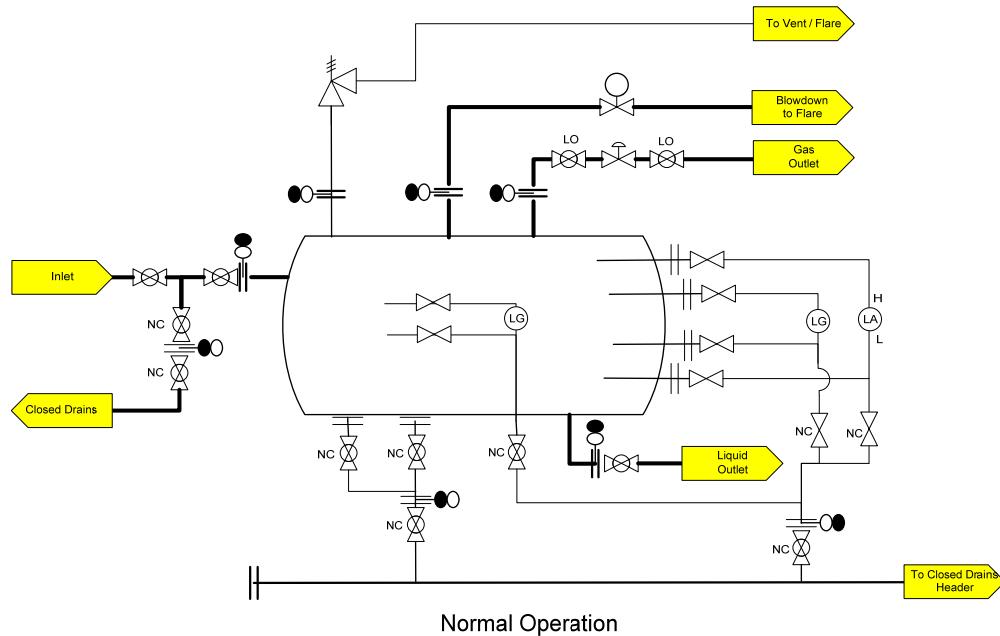

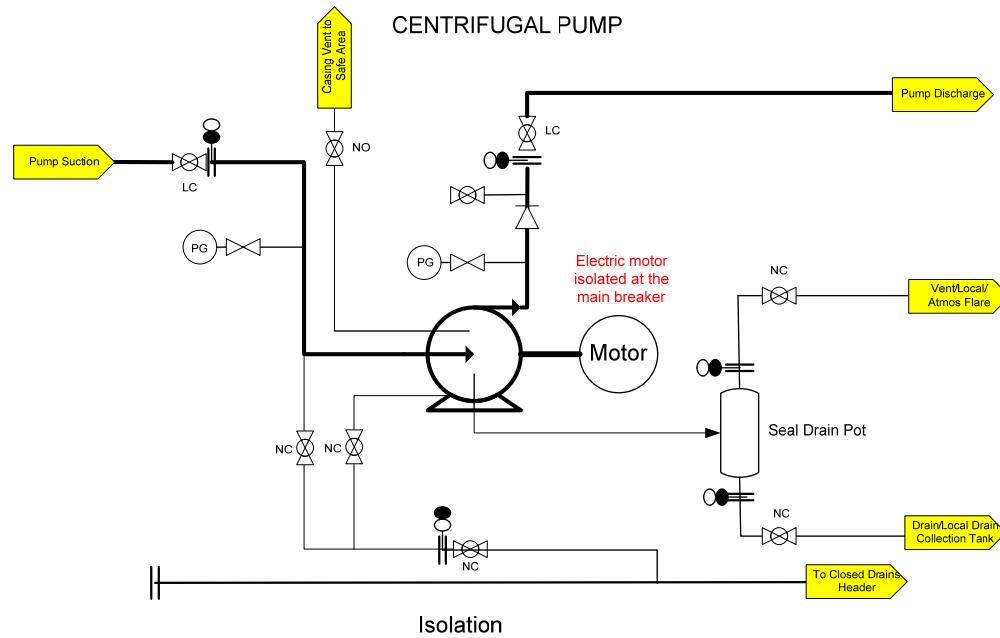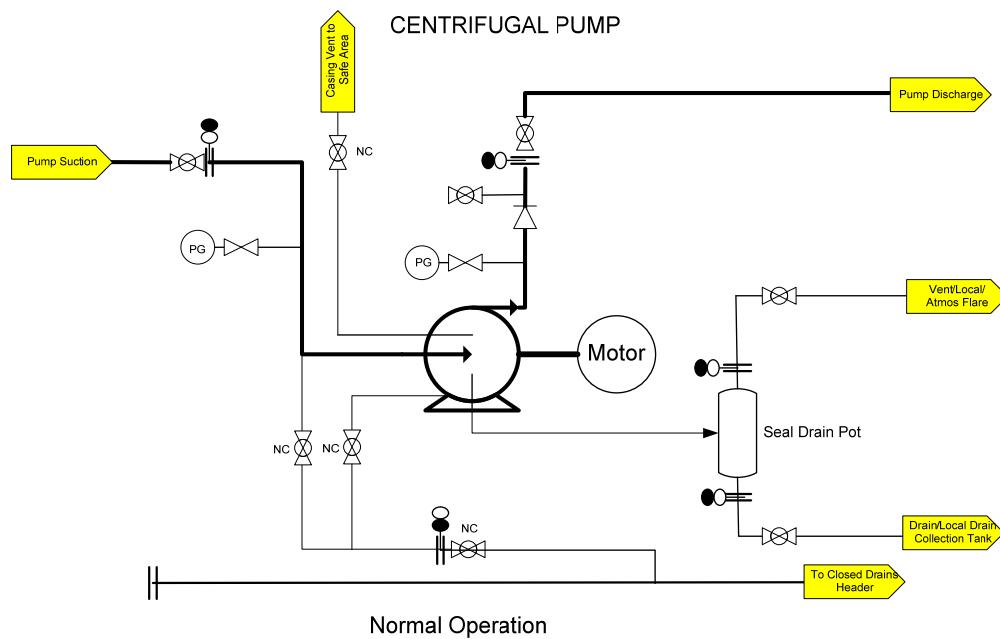

صفحه ۴۳ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اقل
---------------	---	---

پیوست ۳ : نمونه چک لیست های پایش و بازنگری

صفحه ۴۴ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	 مجموعی اسلامی ایران وزارت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اقلیمی
---------------	---	--

نمونه چک لیست پایش و بازنگری جداسازی

اقدامات / پیشنهادات	بلی، خیر کاربرد ندارد	وضعیت (در دست اقدام/ تکمیل شده): بررسی کننده:	محل جداسازی بررسی شده: تاریخ:
سیستم‌ها/ دستورالعمل‌ها			
۱. آیا هدف جداسازی در مستندات بیان شده است؟ ۲. آیا برنامه جداسازی بر اساس استاندارد و با اخذ پروانه کار انجام شده است? (مستندات ارجاع و ارائه شده/ صحت دارد) ۳. در صورتی که نیاز به گواهی‌نامه جداسازی باشد، آیا گواهی‌نامه در محل و به طور صحیح تکمیل می‌شود؟ ۴. برای هر نقطه جداسازی، آیا روش جداسازی با استاندارد مطابقت دارد؟ ۵. در صورتی که جواب سوال قبل خیر است، آیا انحراف، ارزیابی یا مجاز شده است؟ ۶. آیا کنترل‌های اضافی مورد نیاز (برای کاهش ریسک) به واسطه ارزیابی در مستندات جداسازی شناسایی شده است? ۷. آیا فرکانس/الزامات تست و تایید تعریف شده است؟ ۸. برای جداسازی تکمیل شده، مدارک مربوط به جداسازی به منظور برگرداندن تاسیسات به حالت سرویس تکمیل شده است؟			
افراد			
۹. آیا همه افراد درگیر در طرح‌بازی، تایید و انجام جداسازی، به عنوان فرد دارای صلاحیت برای این امر مجاز شده‌اند؟ ۱۰. آیا سایر افراد تحت تاثیر (مثل اپراتورهای تاسیسات مجاور) از وضعیت جداسازی تاسیسات مطلع هستند؟			
محدوده عملیاتی			
۱۱. آیا همه نقاط جداسازی روی تاسیسات شناسایی شده و با نقشه خط لوله و گواهی‌نامه جداسازی مطابقت دارند؟ ۱۲. آیا تاسیسات با علامت‌گذاری بر روی نقشه و گواهی جداسازی مطابقت دارند؟ ۱۳. آیا ارزیابی اینمی برای همه نقاط جداسازی صورت گرفته است؟ ۱۴. آیا همه احتیاط‌ها در پروانه کار/ روش‌های عملیاتی موجود در محل، تعیین گردیده‌اند؟ ۱۵. آیا هر نقطه تاسیسات/ تجهیزات ایزو لوله شده است؟ ۱۶. آیا همه شیرهای تخلیه مایع و گاز در وضعیت صحیح هستند؟ ۱۷. آیا همه شیرها بی حرکت (ثابت) شده‌اند؟ ۱۸. آیا میزان فشار و ساختار مواد روی اسپیده‌ها، فلنچ‌های کور کننده و غیره نشان داده شده‌اند؟			



جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

اواره‌گل بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست و پدافند غیرهای

راهنمای جداسازی (ایزو‌لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندهای

MOP-HSED-GL-206 (I)

صفحه ۴۵ از ۴۷

محل جداسازی بررسی شده:	تاریخ:	وضعیت (در دست اقدام/تکمیل شده):	بلي، خير كاربرد ندارد	اقدامات / پیشنهادات
۱۹. آیا اینمی جداسازی برای بررسی کننده تشریح شده است؟ ۲۰. آیا در جداسازی که بیش از یک شیفت کاری ادامه می‌یابد، پایش مورد نیاز برای حصول اطمینان از اینمی جداسازی وجود دارد؟ ۲۱. آیا برای جداسازی تکمیل شده، همه تجهیزات به طور کامل به حالت اولیه برگردانده شده‌اند و تمام کنترلها یا تجهیزات مرتبط با اینمی فرایند و تأسیسات به حالت اول برگردانده شده‌اند؟				

صفحه ۴۶ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی <i>MOP-HSED-GL-206 (I)</i>	جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای اقل
---------------	---	---

پیوست ۴ : منابع و مأخذ

صفحه ۴۷ از ۴۷	راهنمای جداسازی (ایزو لاسیون) تأسیسات و تجهیزات فرایندی MOP-HSED-GL-206 (I)	 جمهوری اسلامی ایران وزارت نفت اداره کل بهداشت ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرهای طبیعی
---------------	--	--

منابع و مراجع مورد استفاده در این سند عبارتند از:

1. *The safe isolation of plant and equipment. Health and safety executive (HSE).*
2. *Isolations, Standard 705 (Total), 2002.*
3. *The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply), Regulations 2009*
4. *Petroleum Development Oman L.L.C. Isolation of Process Equipment. 2012 .*
5. *American Gas Association, purging principles and practice, 2001.*
6. *Petroleum Development Oman L.L.C., Gas freeing purging and leak testing process equipment and pipework, 2010.*